

## 施工説明書

### 屋外形冷凍機

(ロータリーアウトドアインバーター冷凍機)

品番

OCU-HR400VFS (-SL)


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この施工説明書を必ずお読みいただき、説明に沿って正しく施工してください。

特に「安全上のご注意」(4 ~ 8 ページ)は、事前に必ずお読みいただき、安全に施工してください。

この施工説明書は、大切に保管してください。

製品には、注意ラベルが貼付されています。

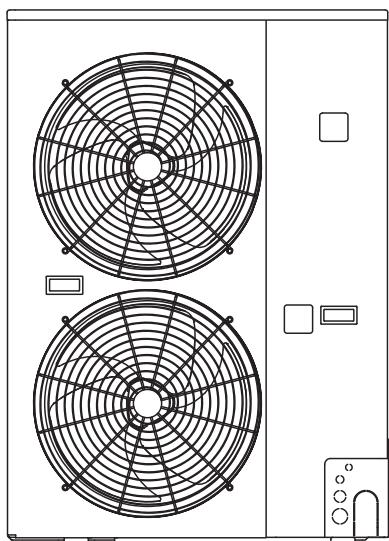

#### 目次

■ フロン排出抑制法	2 ~ 3
■ 安全上のご注意	4 ~ 8
■ 各部の名称	9
■ 使用範囲	10
■ 冷凍機を上手にお使いいただくために	11 ~ 12
■ 据付け場所の選定	13
■ 搬入・据付け	14 ~ 15
■ 据付け例	16 ~ 17
■ 冷媒配管工事	18 ~ 20
■ 配管例	21
■ 冷媒回路図	22
■ 冷媒充てん	23
■ 電気配線工事上のご注意	24
■ 電気配線工事	25
■ 電気回路図	26 ~ 27
■ 運転前に確認していただくこと	28
■ 制御基板の設定と表示	29 ~ 33
■ 制御機能	34 ~ 39
■ 運転時の調整	40
■ 警報について	41
■ 保守点検	42
■ 故障時の処置	43 ~ 44
■ 故障診断	45 ~ 53
■ 冷凍機の保証条件	54 ~ 55

# フロン排出抑制法

## 冷凍機を設置・施工される方へのお願い



オゾン層の保護および地球温暖化の防止のため、2015年4月から『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）』が施行されました。これにより、フロン類をみだりに大気中に放出することが禁止となり、製品を廃棄する場合にはフロン類の回収が義務付けられています（フロン類未回収の機器は引き渡し禁止）。そのため、施工業者様は、冷凍機を設置し、フロン類を充填する際、フロン類の種類・冷媒番号・地球温暖化係数・フロン類の充填量（数量）が目視確認できる『製品表示』をしなければなりません。

また、『製品表示』には、フロン類を充填した事業者名をあわせて記入くださいますよう、お願いいたします。

### (1) 製品表示ラベルの貼付について

冷凍機には、下図のような「製品表示ラベル」が貼り付けてあります。

ただし、主にケース等に内蔵して使用される冷凍機（屋内形空冷式冷凍機）には、「製品表示ラベル」を添付（製品に同梱）していますので、お手数ですが、見やすい場所に貼り付けてください。

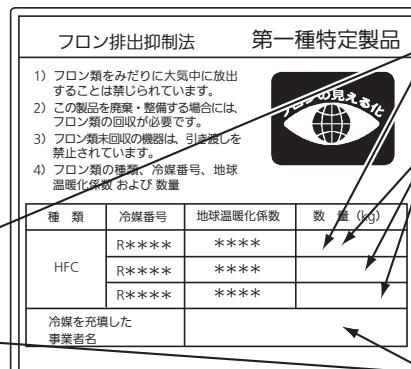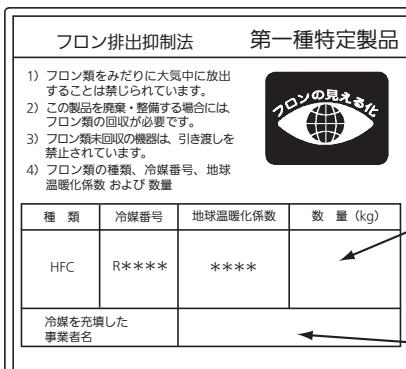

<例> 単一冷媒仕様

<例> 複数冷媒共用仕様

現地での充填量（数量）を表示します

複数冷媒共用機種の場合、充填した冷媒の右側に充填量（数量）を表示します

現地で充填した事業者名を表示します。

### (2) 表示に当たってのお願い

- ① 施工業者様が記入される表示は、耐候性、耐紫外線を考慮し、文字が消えないような方法で行ってください。  
(ラベルプリンターのラベルを使用し、表示部を透明シールで覆うなどの方法を推奨します)
- ② マジックなどで記入された場合には、定期的にチェックして、上書き修正等を実施してください。  
(文字が消えた場合を考慮し、表示内容は別に控えを取ることを推奨します)
- ③ 施工業者様独自で製品表示をされても結構です。この場合、製品表示ラベルに、表示の内容を別に行っていることがわかるような処理を施してください。
- ④ メンテナンス等で冷媒を追加充填する場合は、作業前に「点検・整備記録簿」を確認のうえ、作業を行ってください。  
「点検・整備記録簿」につきましては、第一種特定製品の管理者に確認お願いします。  
(注) フロン排出抑制法において、第一種特定製品の管理者は適切な機器管理を行うため、点検や修理、冷媒の充填および回収等の履歴を機器ごとに記録する必要があります。

### (3) 罰則

フロン排出抑制法の義務に違反（フロン類をみだりに放出、機器の使用・廃棄等に関する義務違反、算定漏えい量の未報告・虚偽報告など）した場合、法律に従って罰則が科せられます。

# フロン排出抑制法

## 業務用冷凍空調機器の点検

### (1) 業務用冷凍空調機器の簡易点検・定期点検について

フロン排出抑制法に基づき、業務用冷凍空調機器は全ての機器を対象とする「簡易点検」を実施する必要があります。また、一定規模（7.5 kW）以上の機器については、十分な知見を有する者による「定期点検」も定められています。

① 簡易点検は、機器の所有者（管理者）ご自身にて実施いただく内容であり、基本的に「目視による外観点検」です。

<点検内容> 機器の異常音・異常振動、外観の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の有無

(注) 簡易点検の結果、異常が見られれば専門業者（十分な知見を有する者）に連絡してください。

② 定期点検は、専門業者（十分な知見を有する者）に依頼して実施することが必要です。

<点検内容> 「目視による外観点検」ならびに「間接法」、「直接法」またはこれらを組み合わせた点検

・間接法：運転中の状態値（圧力・温度・電流等）、運転記録等から総合的に冷媒漏えいの有無を診断

・直接法：冷媒の漏えい箇所を特定するための、発泡液・電子式漏えいガス検知装置を用いた点検

(注) 当社では蛍光剤使用による点検（蛍光剤法）は了承しておりません。

点検の種別	製品の区分	圧縮機の電動機 定格出力	点検の頻度	点検内容
簡易点検	全ての業務用冷凍空調機器		3ヵ月に1回以上	管理者による点検 「目視による外観点検」
定期点検	業務用冷凍機器 および冷蔵機器		1年に1回以上	専門業者（十分な知見を有する者）による点検 「目視による外観点検」 「間接法」 「直接法」
	業務用エアコン ディショナー		1年に1回以上	
	7.5 kW 以上 50 kW 以上 7.5 kW 以上 50 kW 未満		3年に1回以上	

### (2) 冷媒漏えい点検・整備記録簿

冷媒漏えい点検・修理の履歴管理は継続的に行い、機器の所有者（管理者）および事業者は点検記録簿を機器が撤去されるまで保存してください。

① 管理者は適切な機器管理を行うため、点検や修理、冷媒の充てん・回収等の履歴を機器ごとに記録する必要があります。

② 点検・整備記録簿は事業所等において、機器を廃棄するまで紙または電磁的記録によって保存する必要があります。

③ 機器の点検・整備の前には、確認のために整備者および充てん回収業者に点検・整備記録を見せる必要があります。

④ 機器を他者に売却・譲渡する場合は、点検・整備記録簿またはその写しを売却・譲渡相手に引渡す必要があります。

<冷媒漏えい点検・整備記録簿の例>

冷媒漏えい点検・整備記録簿												2011年11月11日～2018年4月3日	管 球番号	RGGN-6GMT-8YXA	補足事項
管 球 理 器 者 の 所 機 器 在 の 設 施 名 称 所 在 所	氏名・名称 住 所 設 施 名 称 住 所	(株)環境食品 〒123-4567 ○○県○○市○○○3-4-5 スーパー環境 ○○店 〒321-9876 ○○県○○市○○9-87	系統名 TEL TEL	A-1 01-234-5678 01-222-3333	設備製造者 西暦 分類 製番	○○○○冷凍機(株) 2011年11月11日 コンデンシングユニット(シャッター・冷蔵庫) ED024-2007	型式 用途	AS023D 冷凍・冷蔵用	色の部分は 自動計算 されます。						
運転管理責任者 者名 名 住 所	環境 太郎 ABC設備株 点検や修理、充てん・回収を実施した業者名、住所、電話番号	TEL TEL	023-444-5555 024-666-2221	圧縮機の電動機定格出力(kW)	8.5	冷媒量(kg)	合計充填量	合計回収量	合計排出量	CO2t					
主な冷媒の GWP値	R11 R12 R32 R134a R22 R123 R245fa	R502 R404A R407A R407C	R410A R410B R152a R142b R507A R543	75.00	61.00	14.00	29.260								
作業 年月日	充填量(kg) 点検・整備区分	回収量 kg 充填量 kg	回収量 kg	点検内容 点検 結果	漏えい・故 障の原因 漏えい・故 障箇所	修理の内容 修理・内 容	点検・修理・回 收・充填業者名 点検・修理・回 收・充填業者名	技術者 氏名 技術者 氏名	修理困難 理由 修理 予定日						
出荷時初期充填量	20.00	一度回収したフロンを戻した(充てんした)量													
2014/11/11	設置時追加充填量 設置時点検	5.00													
2015/7/10	呼出し点検			システム漏えい試験(気密試験) なし											
2015/7/11	漏えい修理	25.00	19.50	直接法 なし	振動・共振 フレア継手部	その他(未実施)	冷凍空調設備(株) 佐藤太郎	+1+1+0001000							
2015/11/1	定期点検			間接法 なし		増し締め	冷凍空調設備(株) 佐藤太郎	+1+1+0001000							
2016/10/25	定期点検			間接法 兆候あり			冷凍空調設備(株) 佐藤太郎	+1+1+0001000							
2016/10/26	漏えい修理	25.00	21.00	直接法 あり	経年腐食 ねじ部 部品交換 その他(ネジ)	溶接部	冷凍空調設備(株) 田中次郎	+0001012							
2017/3/14	呼出し点検		20.50	直接法 あり	接着(ニチエ、角部など) 溶接部	溶接補修	冷凍空調設備(株) 田中次郎	+0001012							
2017/3/15	整備(修理)後点検	25.00		システム漏えい試験(気密試験) なし			冷凍空調設備(株) 田中次郎	+1+1+0001012							
2017/10/20	定期点検			間接法 なし			ABC設備株 中村三郎	+1+1+0123000							
2018/4/3	譲渡														
計		75.00	40.50	61.00											
期間を入力すると自動的に合計が 計算されます。												修理をせずに充てん した場合のやむを得 ない理由を記入	やむを得ない理由 により充てんした 場合、その修理 予定日(60日以内)		

(注) 冷媒漏えい点検・整備記録簿は、日本冷凍空調工業会 および 日本冷凍空調設備工業連合会 のホームページから入手可能です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

## ⚠ 警告

### 据付工事

据付けは、専門業者に依頼し、高圧ガス保安法および施工説明書に準じる	指定冷媒以外は使用（冷媒充てん・補充・入替え）しない 機器の故障や破裂・けがなどの原因になるおそれがあります。
据付けは、冷凍機質量に十分耐えるところに確實に行う  基礎に不備があると、転倒・落下の事故により、冷媒ガス漏れ・けが・感電・火災のおそれがあります。  ●冷凍機質量の3倍程度のコンクリート基礎とし、アンカーボルトにより、確実に固定してください。	気密試験を行う前に冷媒配管を確実に行う  冷媒ガス漏れにより窒息のおそれがあります。
安全カバーを取付ける  取扱者以外の人が冷凍機に手を触るとけがをするおそれがあります。  ●安全カバーあるいは防護柵を取付けてください。	冷媒充てん前に気密試験を実施する  冷媒が漏れると酸素欠乏となり死亡事故のおそれがあります。  ●気密試験を確実に行い、冷媒漏れのない事を確認してください。

配管・フレアナット・工具は、冷媒R410A専用のものを使用する  R404A用では、機器の故障のほか、冷凍サイクルの破裂などの重大事故の原因になります。	
--	---

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 電気工事

必ず専用回路を使用し、漏電遮断器を設置する



電気工事に不備があると漏電し、火災・感電のおそれがあります。

- 〈電気設備に関する技術基準〉、〈内線規程〉および施工説明書に準じて電気工事を行ってください。

電気配線は、指定のケーブルを使用し、固定する



指定のケーブルを使用していないかったり、接続や固定が不完全な場合、電気抵抗が大きくなり、異常発熱・火災のおそれがあります。

- 指定のケーブルを使用し、配線固定を確実に行ってください。

アース工事を行う



アース工事がされていないと漏電による感電のおそれがあります。

- 電気工事業者によるD種接地工事を確実に行ってください。

電装箱のカバーおよび外装パネルは、確実に取付ける



取付けが不完全な場合は、内部に水や生き物が入り、漏電して火災・感電のおそれがあります。

- 確実に取付けられていることを確認してください。

## 使用上のご注意

安全装置の設定値を変更しない



設定値を変更したまま使用すると安全停止しないで、破裂・発火のおそれがあります。

- 安全装置の設定値は、変更しないでください。万一変更した場合は、電源スイッチおよび漏電遮断器を切り、販売店にご相談ください。

漏電遮断器が作動したら、専門業者に連絡する



無理に電源復帰を行うと、漏電により、火災・感電のおそれがあります。

外装パネルの換気口およびファンガードに指・棒・異物を入れない



高速回転しているファンに当り、けがのおそれがあります。

水などが電装箱内部に入ったら、電源スイッチを切り、漏電遮断器をOFFする



そのまま使用するとショートして、火災・感電のおそれがあります。

- 電気部品に直接水をかけたり、水洗いをしないでください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 修理

### 分解・修理は、専門業者に依頼する



分解・修理に不備があると異常動作により、けが・火災・感電のおそれがあります。  
●分解・修理は、専門業者に依頼してください。  
改造は、絶対に行わないでください。

異常運転を発見したとき、分解・修理を行うときは、電源スイッチを切り、漏電遮断器を OFF する



異常のまま運転を継続したり、電源を切らずに分解・修理を行うと、漏電やショートして、火災・感電のおそれがあります。

### 修理用交換部品は、指定部品を使用する



指定部品を使用しないと安全停止しないで、破裂・発火のおそれがあります。  
●販売店にご相談ください。

ポンプダウン作業では、冷媒配管をはずす前にコンプレッサーを停止する



コンプレッサーを運転したままで配管類をはずすと、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常に高圧になり、破裂・けがなどのおそれがあります。

### 配管・フレアナット・工具は、冷媒 R410A 専用のものを使用する



R404A 用では、機器の故障のほか、冷凍サイクルの破裂などの重大事故の原因になります。

コンプレッサーの配線をはずす、接続するときは、必ず漏電遮断器を OFF する



冷凍機の運転スイッチを OFF しても、コンプレッサーの電源は切れません。漏電遮断器を OFF しないと、漏電・火災・感電の恐れがあります。

### 適切な保護具を着用して作業する



保護具を身に付けないと、けがのおそれがあります。

### 重量物の運搬・交換作業は、一人でしない



コンプレッサーなどの重量物を一人で運搬・交換作業をすると、けがのおそれがあります。

## 移動・移設

### 移動・移設のときは、専門業者に依頼する



移動・移設工事に不備があると、異常振動等の不具合により、冷媒ガス漏れ・感電・火災のおそれがあります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意

### 据付工事

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所に設置しない



可燃性ガスが漏れて周囲に溜まるとスイッチの火花などで引火し、火災のおそれがあります。

必要に応じて排水工事を行う



排水の処理が考慮されていないと雨水や霜取後の水分排出により、カビやコケが発生し、すべり転倒してけがのおそれがあります。

空気の淀まないところに据付ける



万一冷媒が漏れると酸素欠乏となり、健康を害するおそれがあります。  
●風通しの良い場所に設置してください。

使用基準内で冷凍サイクルを製造する



逸脱した冷凍サイクルでは、異常高圧・異常発熱により、破裂・発煙・発火・漏電のおそれがあります。

吸入ガス管は、断熱処理をする



断熱処理をしないと結露の水分排出により、カビやコケが発生し、すべり転倒してけがのおそれがあります。

冷凍機運搬は、専門業者に依頼する



運搬に不備があると冷凍機が転倒・落下し、はさまれてけがのおそれがあります。  
●冷凍機は、重量物です。専門業者にご相談ください。

### 電気工事

必ず指定容量の漏電遮断器を設置する



指定容量のものでないと適切な安全停止をせず、火災・感電のおそれがあります。

電気配線は、配管断熱材の中を通さない



配管と一緒にすると露付きによる漏電、過熱による火災のおそれがあります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## 使用上のご注意

冷媒が噴出したら、電源スイッチを切り、サービスバルブを全閉にする



サービスバルブのサービス口等冷凍サイクルの一部を開放し、冷媒が噴出すると酸素欠乏となり、健康を害するおそれがあります。

濡れた手で電気部品に触れない



濡れた手でスイッチ操作をすると感電し、けがのおそれがあります。

漏電遮断器は、定期的に動作確認する



故障したまま使用すると安全停止をせず、火災・感電のおそれがあります。

冷凍機に乗らない



上に乗ったり、ものを載せると、振動により、転倒・落下してけがのおそれがあります。

据付台は定期点検する



長期使用で傷んでいると冷凍機が転倒・落なし、はまれてけがのおそれがあります。

可燃性スプレーは、近くで使用しない、可燃物は、近くに置かない



スイッチの火花などで引火し、火災のおそれがあります。

点検整備は、電源スイッチを切り、漏電遮断器をOFFして行う



通電したまま点検すると感電・はされ・発熱により、けが・火傷のおそれがあります。

コンデンサーフィンガードを取りはずすときは、フィンに触れない



フィンに手を触れ、縦に擦るとエッジで手を切るおそれがあります。

サービスバルブを閉めて運転しない



高圧側のサービスバルブを閉じたまま運転すると異常高圧となり、破裂のおそれがあります。


## 廃棄

冷凍機の廃棄は、専門業者に依頼する




冷凍機内部に冷媒およびオイルを充てんしたまま廃棄すると外火により爆発のおそれがあります。

# 各部の名称

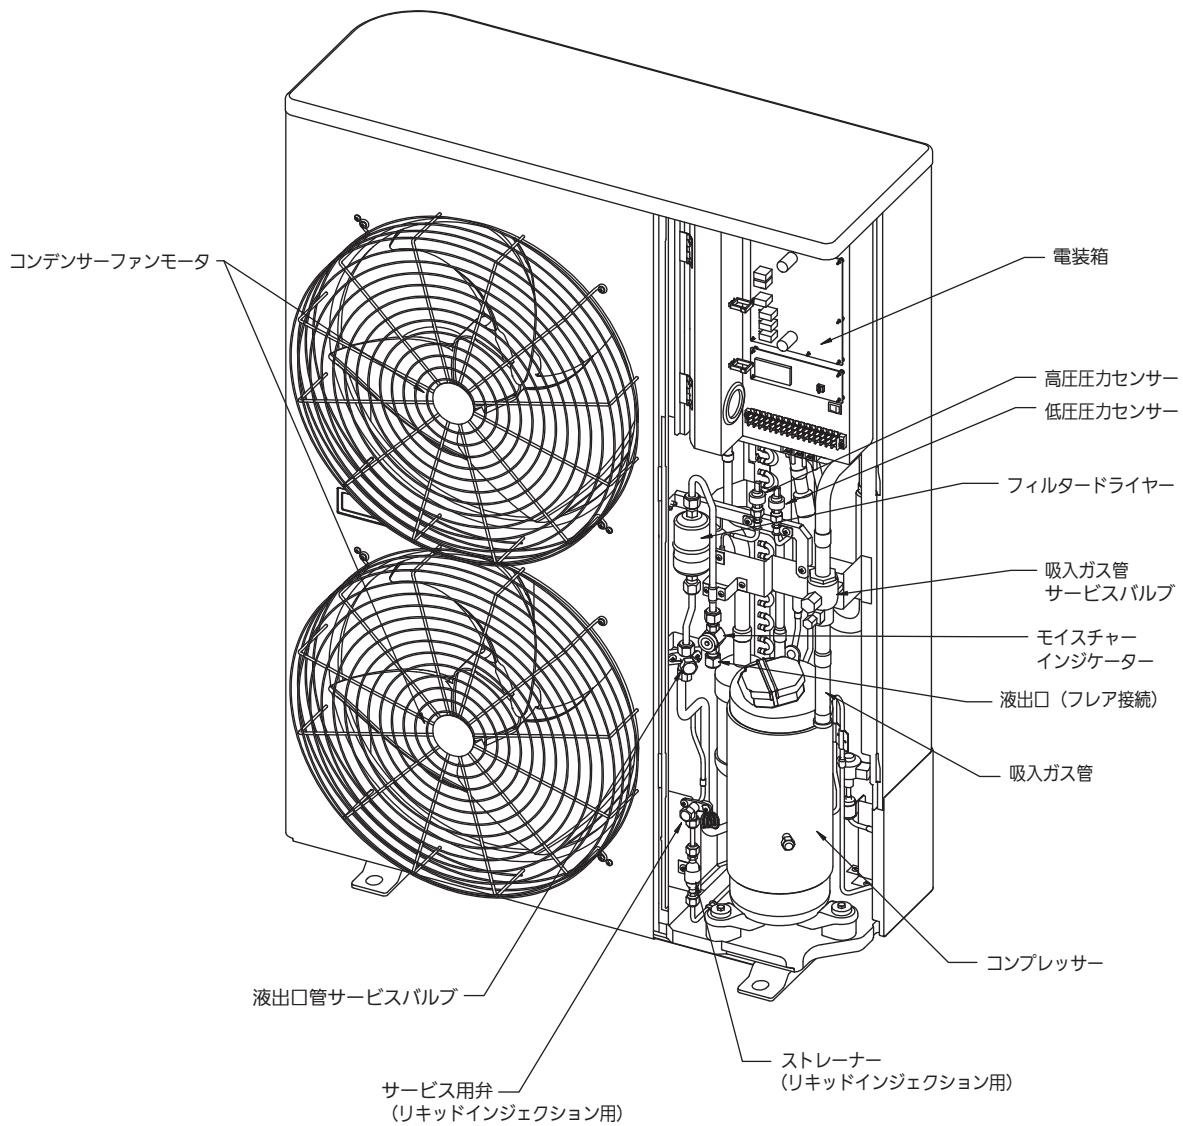

電装箱内部配置図

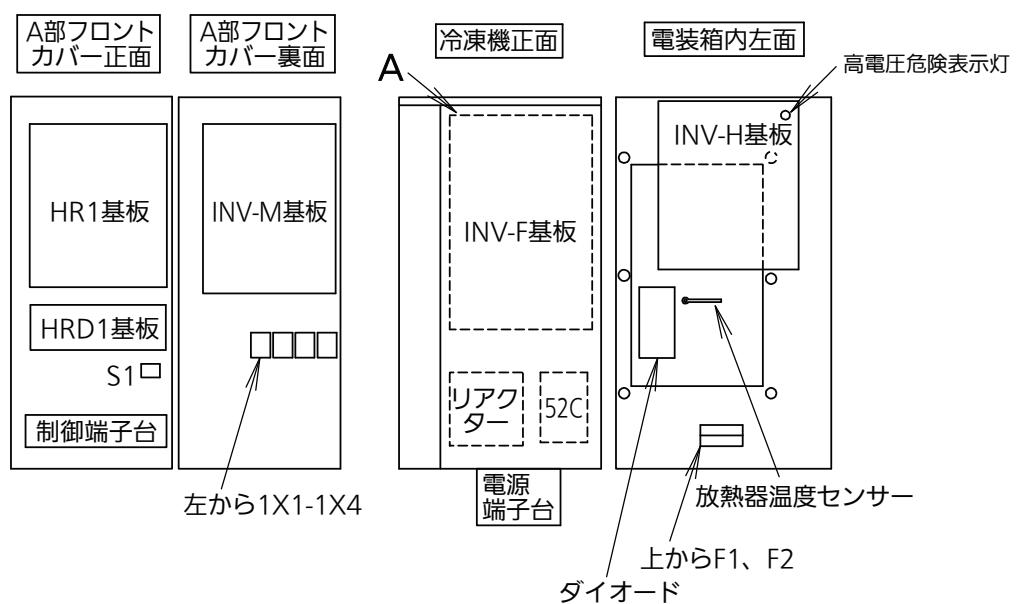

# 使用範囲

この冷凍機はロータリーコンプレッサーを搭載しています。

## 冷凍機は下記の使用範囲でご使用ください。

項目	基 準 値	備 考
使 用 冷 媒	R410A	適正封入量であること
蒸 発 温 度	-45 °C ~ +10 °C	冷凍機入口圧力の温度換算値
吸 入 圧 力	0.038 MPa ~ 0.983 MPa	冷凍機入口圧力
※ インバーター運転	20 s <sup>-1</sup> (Hz) ~ 69 s <sup>-1</sup> (Hz)	s <sup>-1</sup> =Hz (本文に Hz と表記している場合もあります)
吸 入 ガ ス 温 度	18 °C以下	冷凍機吸入ガス管温度
吸 入 ガ ス 過 熱 度	10 K以上	蒸発温度とコンプレッサー入口温度の差
凝 縮 温 度	常用 20 °C~ 60 °C	コンプレッサー出口圧力の温度換算値
吐 出 圧 力	常用 1.34 MPa ~ 3.70 MPa	コンプレッサー出口圧力
吐 出 ガ ス 温 度	110 °C以下	コンプレッサー出口温度
オ イ ル 温 度	95 °C以下 (周囲温度 + 10 K 以上)	
冷 凍 機 周 囲 温 度	-15 °C~ 43 °C	コンデンサー吸込み空気温度
電 源 電 圧	三相 200 V ± 20 V 50 Hz/60 Hz	冷凍機電源端子電圧
電 圧 不 平 衡 率	2 % 以下	
設 置 傾 斜 角 度	3° 以下	
ON-OFF サイクル間隔	ON/OFF 周期 10 分以上	オイル戻りに問題の無いこと
設 置 場 所	屋外設置	頑強な基礎が必要

※設置状況によっては、運転できない場合もあります。

## 寒冷地における対策

冷媒寝込みを防ぐため、霜取り時ポンプダウンサイクルをおすすめします。

寒冷地では、高圧圧力が下がり過ぎないように、冷凍機を囲む等の対策をしてください。

# 冷凍機を上手にお使いいただくために

## 施工上の注意

この製品は R410A 専用冷凍機です。

冷凍機油やコンプレッサーを含む各部品は専用設計されたものを使用しています。

製品の信頼性を保つために下記の点に充分注意してください。

- (1) 膨張弁は R410A 専用を使用してください。
- (2) 冷凍機油は水分吸着性が高いので、開放時間をできるだけ短時間にしてください。冷凍機の接続は配管施工の最後に行ってください。また、雨天での屋外工事は行わないでください。
- (3) 配管は清浄な『りん脱酸銅管』、ろう材は『りん銅ろう』を使用してください。『銀ろう』を使用する場合、塩素を含んだフラックスは使用しないでください。
- (4) フレア面のシールは、ハブ油を使用してください。
- (5) 気密試験で使用するリーケディテクターは、冷媒 R410A に感知することを確認してから使用してください。  
(ハロゲントーチ式のリーケディテクターは、冷媒 R410A に感知しません)

## 経済的にご使用になるために

冷凍機を経済的にお使いいただくために、以下を参考にしてください。

冷凍能力は使い方により大きく増減します。

蒸発温度が 1 °C (冷凍機入口圧力の温度換算値) 低下すると冷凍能力は 3 % ~ 4 % 程度低下し、凝縮圧力が上昇すると、冷凍能力は低下し電力消費量は増大します。

冷凍機の性能を充分発揮させるためには、コンプレッサーの吸入圧力をなるべく高くし、吐出圧力をより低くすることが大切です。そのため、次の点に注意してください。

- (1) 配管抵抗をできるだけ小さくしてください。  
参考：吸入ガス管の圧力損失 1 °C 当りの能力変化率

蒸発温度	1 °C当りの能力変化
- 45 °C ~ + 10 °C	3 % ~ 4 %
- (2) 充分な容量のエバポレーターを選定し、蒸発温度をより高くしてください。
- (3) 冷蔵（冷凍）庫またはショーケース内の冷気の吹出口・吸入口を食品等でふさがないでください。
- (4) 冷蔵（冷凍）庫の扉の開閉はすばやく行ってください。（冷気の流出を防ぐため、開けている時間を短くしてください）
- (5) コンデンサーの清掃を定期的に行い、目詰まりを起こさないようにしてください。  
参考：コンデンサーの吸込空気温度 1 °C 当りの能力変化率

蒸発温度	1 °C当りの能力変化
- 45 °C ~ + 10 °C	1 % ~ 2 %

# 冷凍機を上手にお使いいただくために

## インバーター冷凍機としてのご注意

- (1) 電源をOFFしても、充電部には電圧が印加されています。高電圧危険表示灯（赤色）が消灯するまで（キャパシターが放電するまで約5分かかります）、充電部には触れないでください。
- (2) 進相コンデンサー取付け禁止  
インバーターコンプレッサーには進相コンデンサーは取付けないでください。インバーター故障やコンデンサーパンクの原因になります。
- (3) インバーターノイズ対策  
ラジオ受信機、有線放送の配線等からできるだけ離してください。  
インバーターのノイズにより雑音が出る可能性があります。
- (4) リキッドインジェクションにより、コンプレッサーの吐出ガス温度上昇を防止しています。  
リキッドが少ない運転では保護装置（制御基板）によりコンプレッサーが停止します。  
ガス欠運転はしないでください。
- (5) 電源投入時、リキッドインジェクション用電動弁の初期動作のため、約20秒間はコンプレッサーは運転しません。  
(初期動作中はデジタル表示の右下のポイントが点滅します。)
- (6) ロータリーコンプレッサーは高精度な部品から構成されています。配管工事の際、ゴミ・金属粉・酸化スケール等の異物が混入しないようご注意ください。

## 初期オイル封入量

品 番	コンプレッサー	アキュームレーター
OCU-HR400VFS (-SL)	1.9L	1.0L

封入オイルの種類	ダフニーハーメチック FV-68S
----------	-------------------

# 据付け場所の選定

## 一般注意事項

各機器の配置は、工事のやり易い場所、日常の操作、保守点検のやり易い場所を選定してください。

- (1) 各機器の距離は、配管長・配線長ができる限り短く、また施工のやり易い場所を選定してください。
- (2) リモートコントローラは、日常の運転操作（運転／停止・警報リセット等）をともないますので、必ず使用者の手の届く位置に設置してください。また、使用者以外の人が立ち入るような場所には設置しないでください。
- (3) 冷凍機は、日常の保守点検をともないますのでサービスのやり易い場所に設置してください。  
日常の保守点検とは、運転圧力・コンプレッサーの運転状況（異常音、異常振動はないか）・モイスチャーインジケーターの点検をいいます。

## 隣家の迷惑にならないところ

コンデンサーからの吐出風が隣家の窓へ吹きつけたり、騒音が伝わらないようにしてください。

## 床は丈夫で水平なところ

騒音や振動が増大しないように、しっかりした基礎工事の台の上に設置してください。特に隣家との境界線では、各地域の法規則・条例等に従ってください。

## 熱気から離れたところ

床からの照り返しの影響がないように設置してください。

## 風通しのよいところ

放熱を良くするために、コンデンサーの吸い込み空気が43°C以下で、風通しの良い場所に据付けてください。

## 床が濡れてもよいところ


冷凍機は雨水や、場合によっては霜取り後の水分が排水されます。必要に応じて排水工事を行ってください。

## 雪の積もらないところ

寒冷地帯での据付けは冬場の雨や雪を防ぎ、凍結や着霜をしにくくするために必ず屋根等の対策を行ってください。

## 強風が吹きつけない向き

冷凍機吹出側を、風の方向とは直角に設置してください。

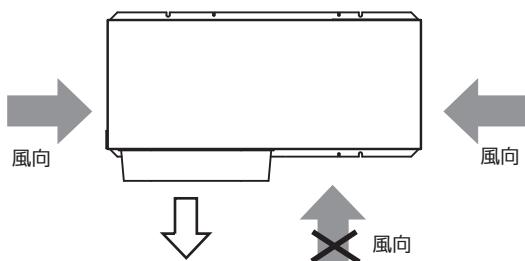


# 搬入・据付け

- ・冷凍空調装置の施設基準（高圧ガス保安協会）の規制を受けますので、施設基準に準じて施工してください。
- ・本冷凍機は合算して法定冷凍トン 20 トン以上になる冷凍装置または付属装置としては使用できません。

## 搬入


- (1) 冷凍機はできるだけ垂直に保って、静かに搬入してください。
- (2) 冷凍機の横倒しは絶対に避けてください。
- (3) 冷凍機をフォークリフト等で搬入する場合は、梱包用木底やパレットを使用して、冷凍機が垂直になるように搬入してください。

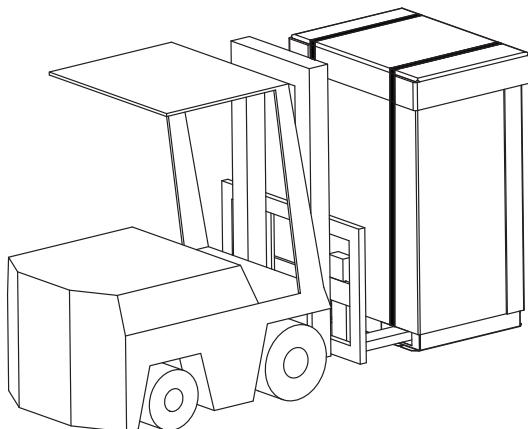

## 吊り下げ

冷凍機を吊り下げる場合、以下の点に注意してください。

- (1) 梱包状態で下図のように支持棒（当て木等）を入れて、ロープ等を木底に通してください。
- (2) 冷凍機を吊り下げる移動する場合、本体が水平になるようにバランスを保って、衝撃を与えないように移動してください。
- (3) ロープ等は冷凍機質量に十分耐えるものを使用してください。（クレーン等安全規則に従ってください）

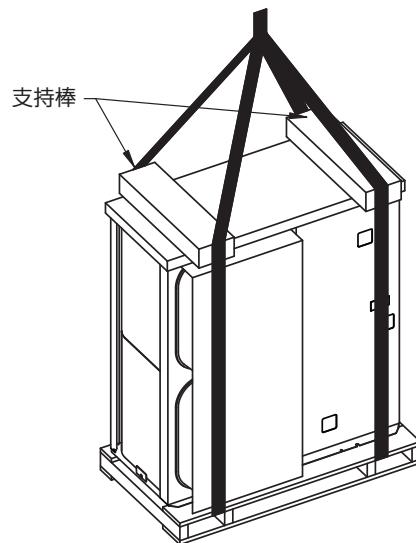

## 基礎・架台工事

- ・基礎は、冷凍機質量の 3 倍程度のコンクリート基礎を基準してください。（質量により振動吸収）
- ・架台・防振パッドで振動を減衰させ、床・壁等への振動の伝達を防いでください。
- ・転倒防止のため、アンカーボルトにて確実に固定してください。（取付け箇所すべてを固定してください）
- ・冷凍機の設置の傾斜は、3° 以下にしてください。

上記の基礎が確保できない場合には、冷凍機本体や施工配管が、共振による異常振動がないことを必ず確認してください。

### (1) 配管を横に出す場合の標準的基礎工事

床面より厚さ 150mm 以上の基礎コンクリートの上に、防振パッド（厚さ 8～15mm 程度）をユニットベース全面に入れアンカーボルトで固定してください。


### (2) 配管を下に出す場合の標準的基礎工事

げた基礎等の床上げをしてください。

防振パッド（厚さ 8～15mm 程度）は、げた基礎の全面に入れアンカーボルトで固定してください。


# 搬入・据付け

## 外形寸法

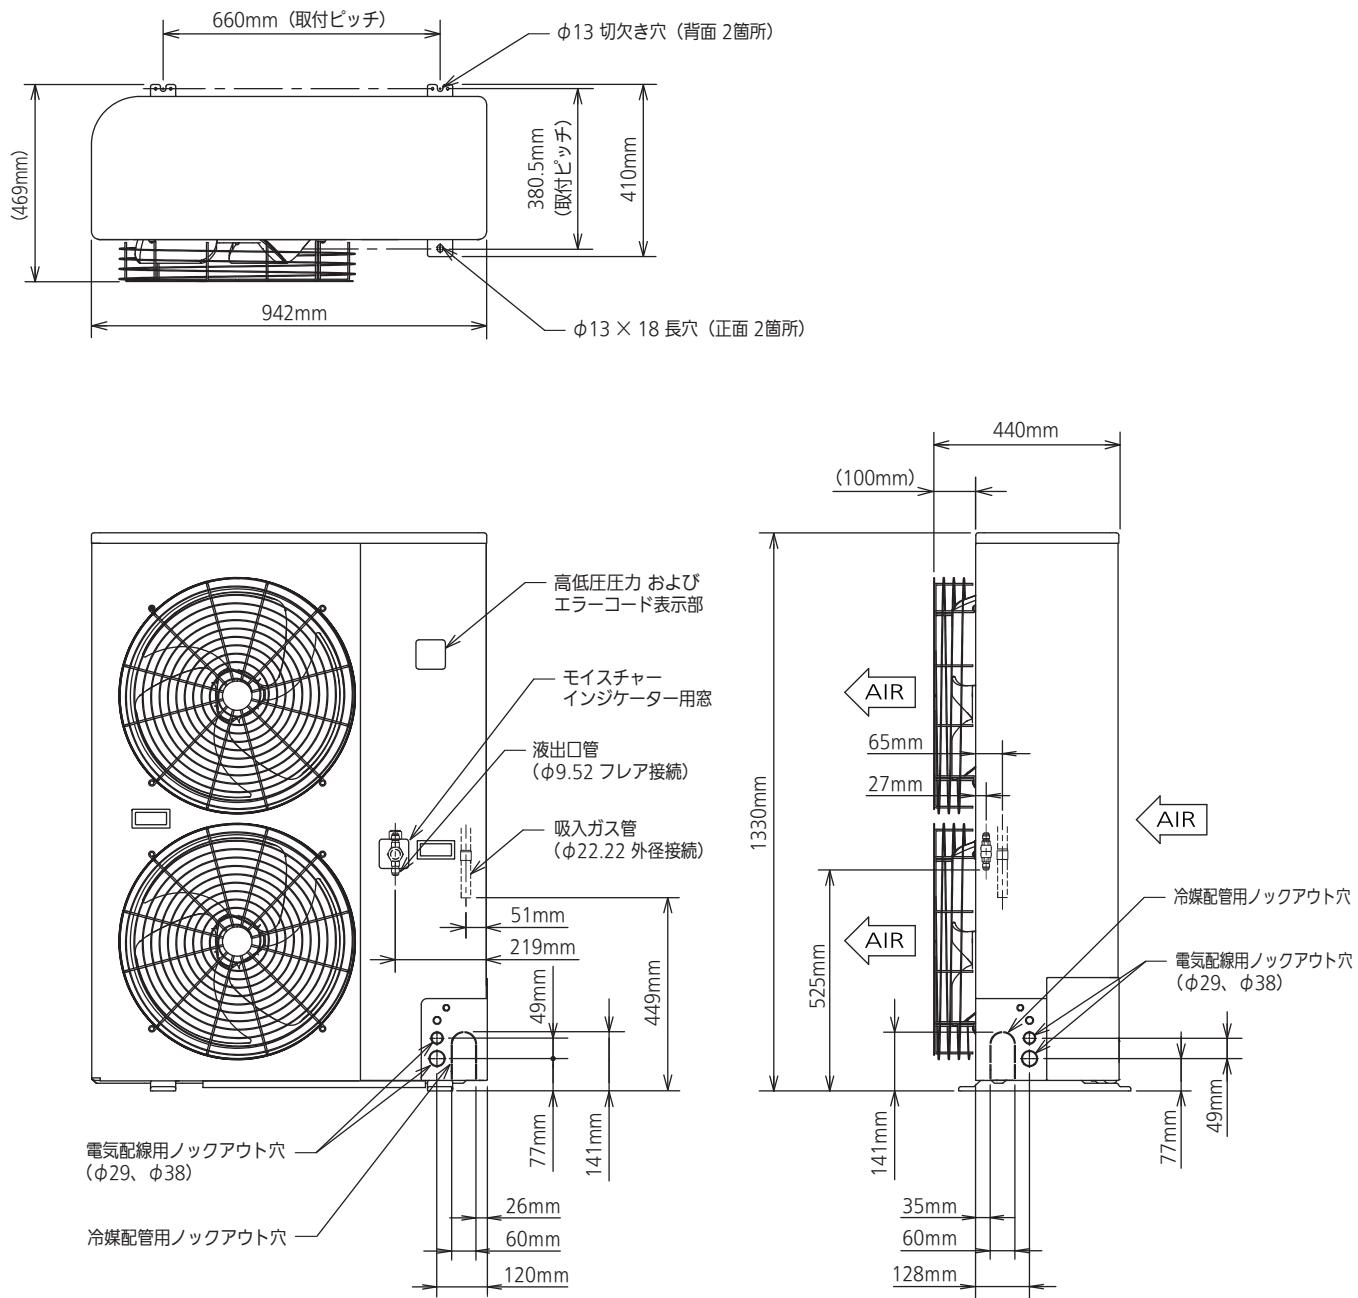


# 据付け例


## 吹出側に障害物がない場合

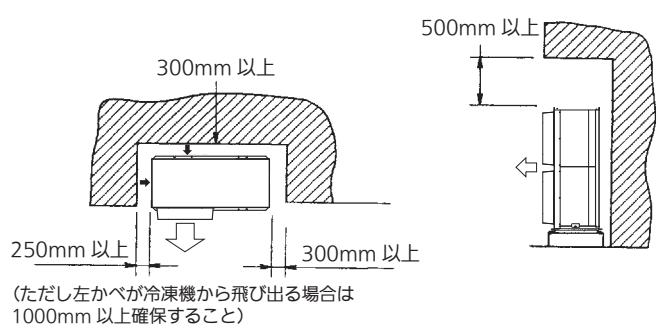


## 吹出側に障害物がある場合

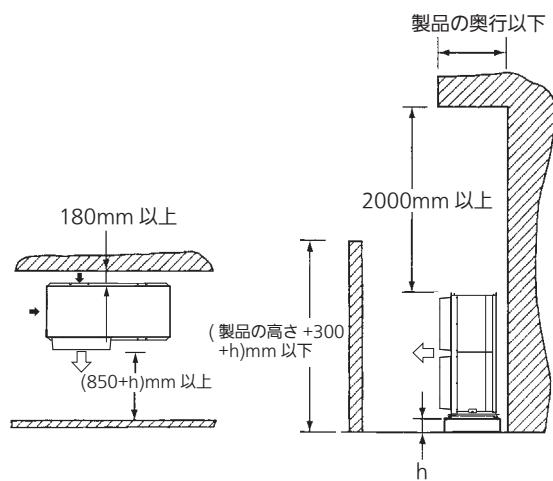

## 段積設置の場合

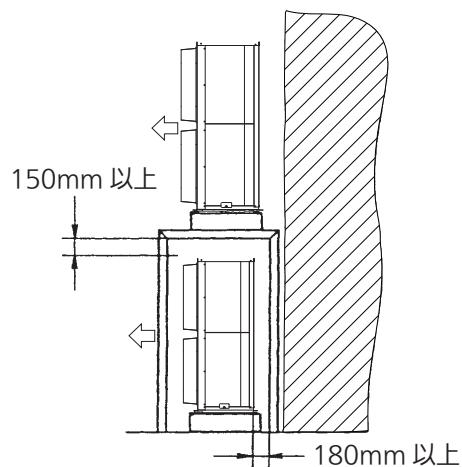


## 上吹冷凍機と併設する場合

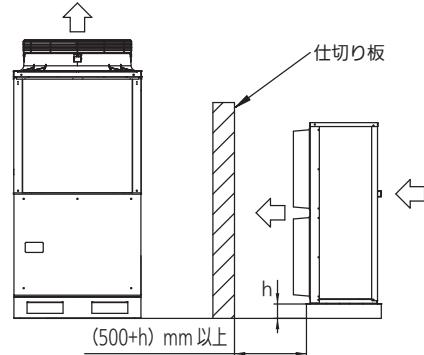


排気熱が直接上吹冷凍機の熱交換器に吸い込まれないよう  
に設置してください。やむをえず設置する場合は、仕  
切り板などを設けてください。

## 対面設置の場合

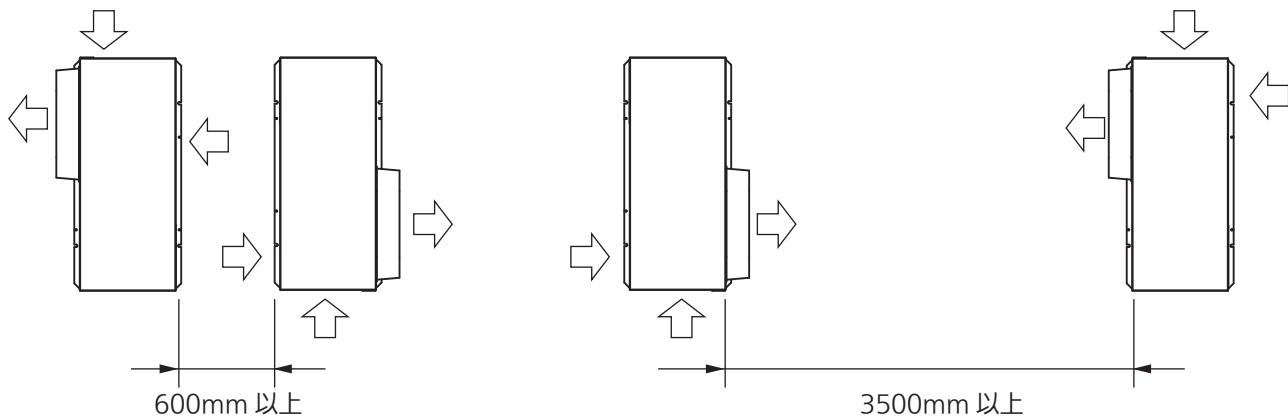


# 据付け例

## 上吹冷凍機と併設する場合

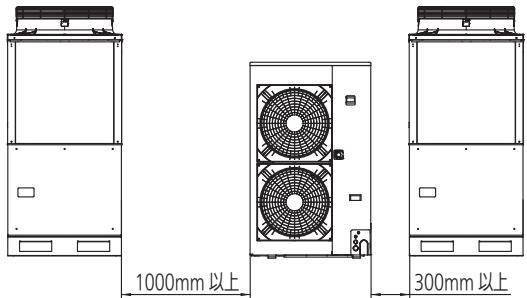

排気熱が直接上吹冷凍機の熱交換器に吸い込まれないよう  
に注意してください

## 併設設置する場合

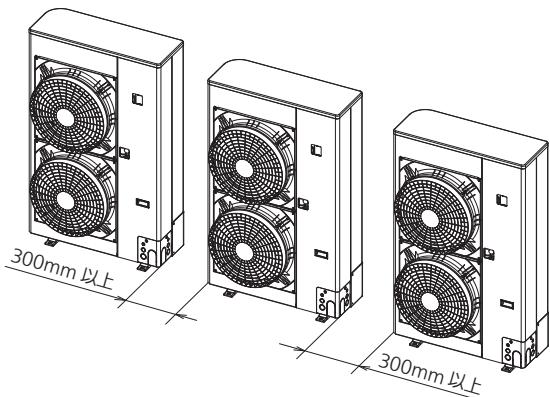

# 冷媒配管工事

冷媒配管工事の設計施工の良し悪しが冷凍装置の性能や寿命およびトラブル発生に大きな影響を与えますので、高圧ガス保安法および関係基準と以下に示す項目に従って設計施工してください。

## 冷媒配管サイズの選定

冷凍機間の配管接続サイズは基本的には次の通りですが、配管の圧力損失や冷媒流速を計算して、冷凍能力やオイル戻りに支障のないように、サイズを決定してください。

品 番	吸入ガス管（外径溶接）	液出口管（フレア）
OCU-HR400VFS (-SL)	Φ 22.22	Φ 9.52

- (1) 材質：JIS H3300「銅及び銅合金の継目無管」C1220T のりん脱酸銅を使用してください。
- (2) パイプを切断する場合はパイプカッターを使用し、必ずバリ取りを行ってください。
- (3) 配管の曲げ加工をする場合は、外径の4倍以上の曲げ半径で加工してください。  
また、曲げ加工する際、配管のつぶれ、傷等に十分注意してください。
- (4) フレア加工はフレアツールを使用して、確実なフレア加工をしてください。

### 注意

配管の管理には十分注意し、管端部はキャップかテープ等によりシールし、管内へゴミ・水分等の異物が侵入しないようにしてください。

設計圧力は、高圧：4MPa、低圧：2.21MPaで設計していますので、下記表の冷媒配管と肉厚を推奨します。

<冷媒配管>

(単位：mm)

O材 液出口管（高圧）		1/2H、H材 液出口管（高圧）		1/2H、H材 吸入ガス管（低圧）	
配管外径	肉厚	配管外径	肉厚	配管外径	肉厚
Φ6.35	T0.8	Φ19.05	T1.0	Φ25.4	T1.0
Φ9.52	T0.8	Φ22.22	T1.0	Φ28.58	T1.0
Φ12.7	T0.8	Φ25.4	T1.0	Φ31.75	T1.1
Φ15.88	T1.0	Φ28.58	T1.0	Φ34.92	T1.1
Φ19.05	T1.2	Φ31.75	T1.1	Φ38.1	T1.15
		Φ34.92	T1.2	Φ41.28	T1.2
		Φ38.1	T1.35	Φ44.45	T1.25
		Φ41.28	T1.45	Φ50.8	T1.4
		Φ44.45	T1.55	Φ53.98	T1.5

## 配管長さ制限

冷凍機からエバポレーターまでの配管長さは50m以内にしてください。

# 冷媒配管工事

## 冷媒配管工事（現地接続）に用いる配管継手について

冷媒配管および配管の接続に用いる配管継手は、その配管にキズがないこと、および 経時硬化していないものを用い、フレア管継手 および ろう付け管継手については、JIS B 8607 「冷媒用フレア及びろう付け管継手」に規定されたものを使用してください。


### (1) フレア接続

フレア加工する銅管は、O材 または OL材を使用してください。

なお、第1種のフレア管端部は第1種のフレアナットで、また第2種のフレア管端部は第2種のフレアナットで接続してください。

#### ① フレア管端部の形状・寸法（フレア加工部の寸法）

フレア管端部の形状・寸法（フレア加工部の寸法）は、使用冷媒に適合した寸法となるよう加工してください。  
(単位 : mm)

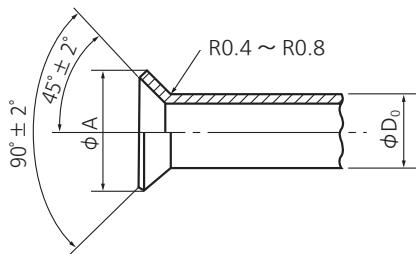


呼び	管の外径 $D_0$ (mm)	A寸法（公差 : -0.4 ~ 0）	
		第1種 (R448A、R449A、 R404A、R22など)	第2種 (R410A)
1/4	Φ 6.35	9.0	9.1
3/8	Φ 9.52	13.0	13.2
1/2	Φ 12.70	16.2	16.6
5/8	Φ 15.88	19.4	19.7
3/4	Φ 19.05	23.3	24.0

#### 注意

フレア加工面にバリやキズ、切粉の付着、変形、段差、扁平等がないか確認してください。

#### ② フレアナットの形状・寸法

フレアナットは使用冷媒によりB寸法に相違がありますので、冷媒に適した形状・寸法のものを使用してください。

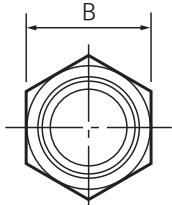

呼び	適用する 管の外径 (mm)	B寸法（公差 : -0.6 ~ 0）	
		第1種 (R448A、R449A、 R404A、R22など)	第2種 (R410A)
1/4	Φ 6.35	17	17
3/8	Φ 9.52	22	22
1/2	Φ 12.70	24	26
5/8	Φ 15.88	27	29
3/4	Φ 19.05	36	36


#### ③ フレアナットの締付けトルク値

各配管径によるフレアナットの締付けトルク値は右表 (JIS B 8607 による標準値) のとおりです。  
必ず、規定の締付けトルクで締付けてください。

呼び	適用する 管の外径 (mm)	標準締付けトルク
1/4	Φ 6.35	16 ± 2
3/8	Φ 9.52	38 ± 4
1/2	Φ 12.70	55 ± 6
5/8	Φ 15.88	75 ± 7
3/4	Φ 19.05	110 ± 10

### (2) ろう付け接続

ろう付け接続の場合、銅管継手の最小はまり込み深さと、管の外径と継手のすき間は以下に従ってください。

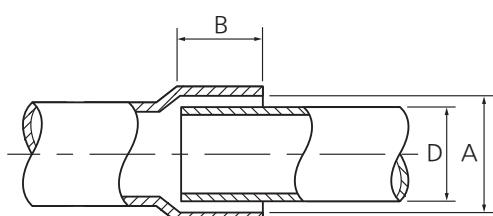


管の外径 D	最小はまり込み深さ B	すき間 A-D
5以上 8未満	6	0.05 ~ 0.35
8以上 12未満	7	
12以上 16未満	8	0.05 ~ 0.45
16以上 25未満	10	
25以上 35未満	12	0.05 ~ 0.55
35以上 45未満	14	

# 冷媒配管工事

## ゴミ・金属粉・酸化スケール等の異物混入防止

高精度の部品から構成されているため、異物の混入により摺動面にキズが発生すると、圧縮ガスのもれが多くなり、能力が低下するばかりでなく摩耗、焼付を起こすことになります。

- (1) 溶接時は窒素ガスを流す。
- (2) 配管内外は清浄なものを使用する。
- (3) 銅配管の切断およびバリ取り時の切粉が混入しないようにする。

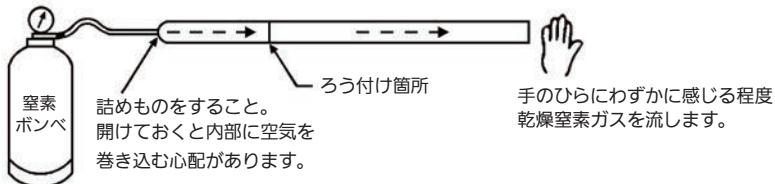

### 気密試験 [配管工事終了後、配管に断熱工事をする前に実施してください。]

検査圧力は下表の圧力で実施してください。

高圧側	低圧側
4.0MPa	2.21MPa


### ガスリークの注意

ガスリークを起こしますとコンプレッサー過熱運転、工アカみ運転になることが考えられ、この場合、コンプレッサーの故障の原因になります。

気密試験は確実に行ってください。

### 配管取出し方向

配管取出し方向は正面および右側面の2方向になります。  
配管工事は、右パネルを取りはずして行ってください。

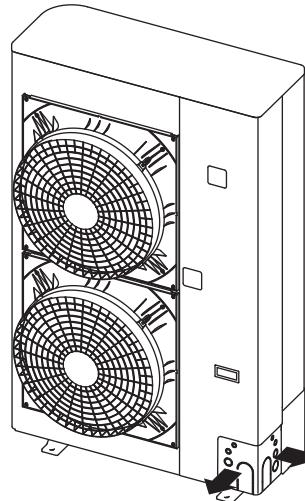

# 配管例

総配管長は、片道 50m 以内にしてください。

## エバポレーターが上にある場合


高低差5m以内

液冷媒のヘッド差により圧力損出が大きくなり、フラッシュガスが発生することがあります。

- (1) 下り勾配は、1/200～1/250にしてください。
- (2) 吸入ガス管は、保温材を巻き断熱を行ってください。

冷蔵用：25mm以上

冷凍用：50mm以上

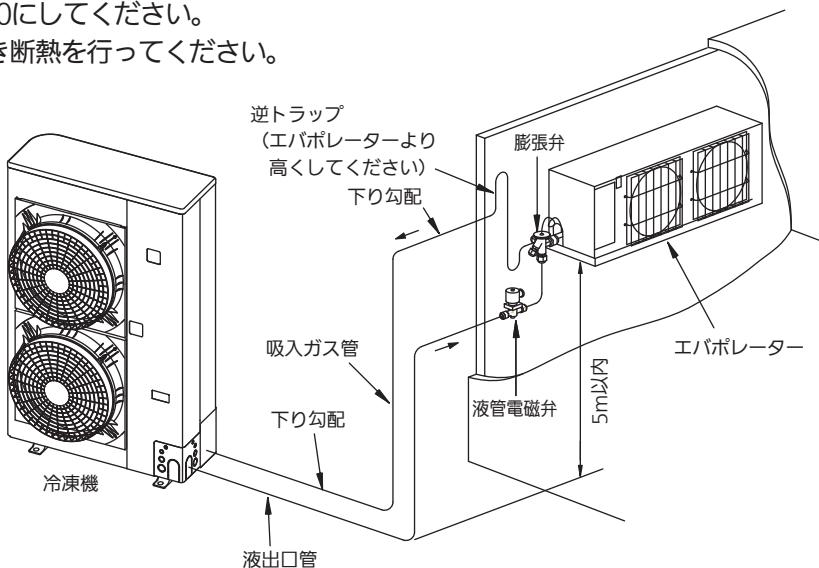

## エバポレーターが下にある場合


高低差20m以内

吸入ガス管の油もどりのため、配管サイズ・トラップを考慮する  
必要があります。


- (1) 下り勾配は、1/200～1/250にしてください。
- (2) 吸入ガス管は、保温材を巻き断熱を行ってください。

冷蔵用：25mm以上

冷凍用：50mm以上

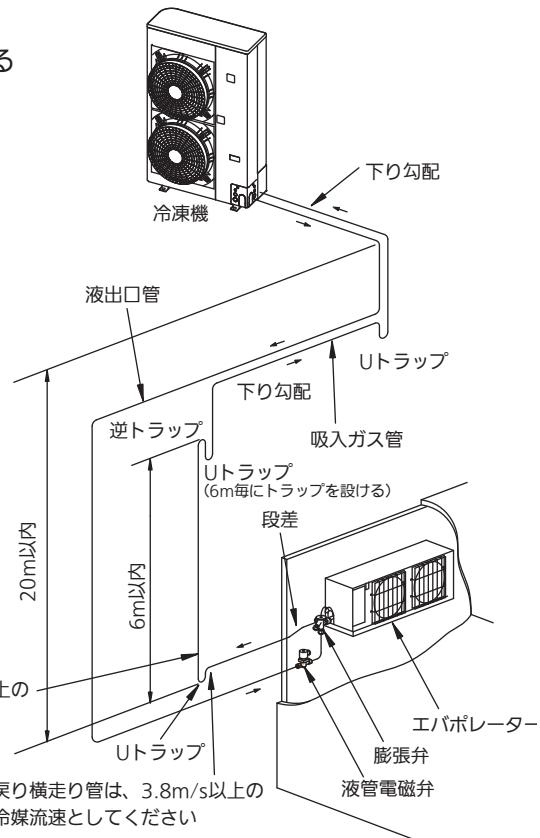

# 冷媒回路図

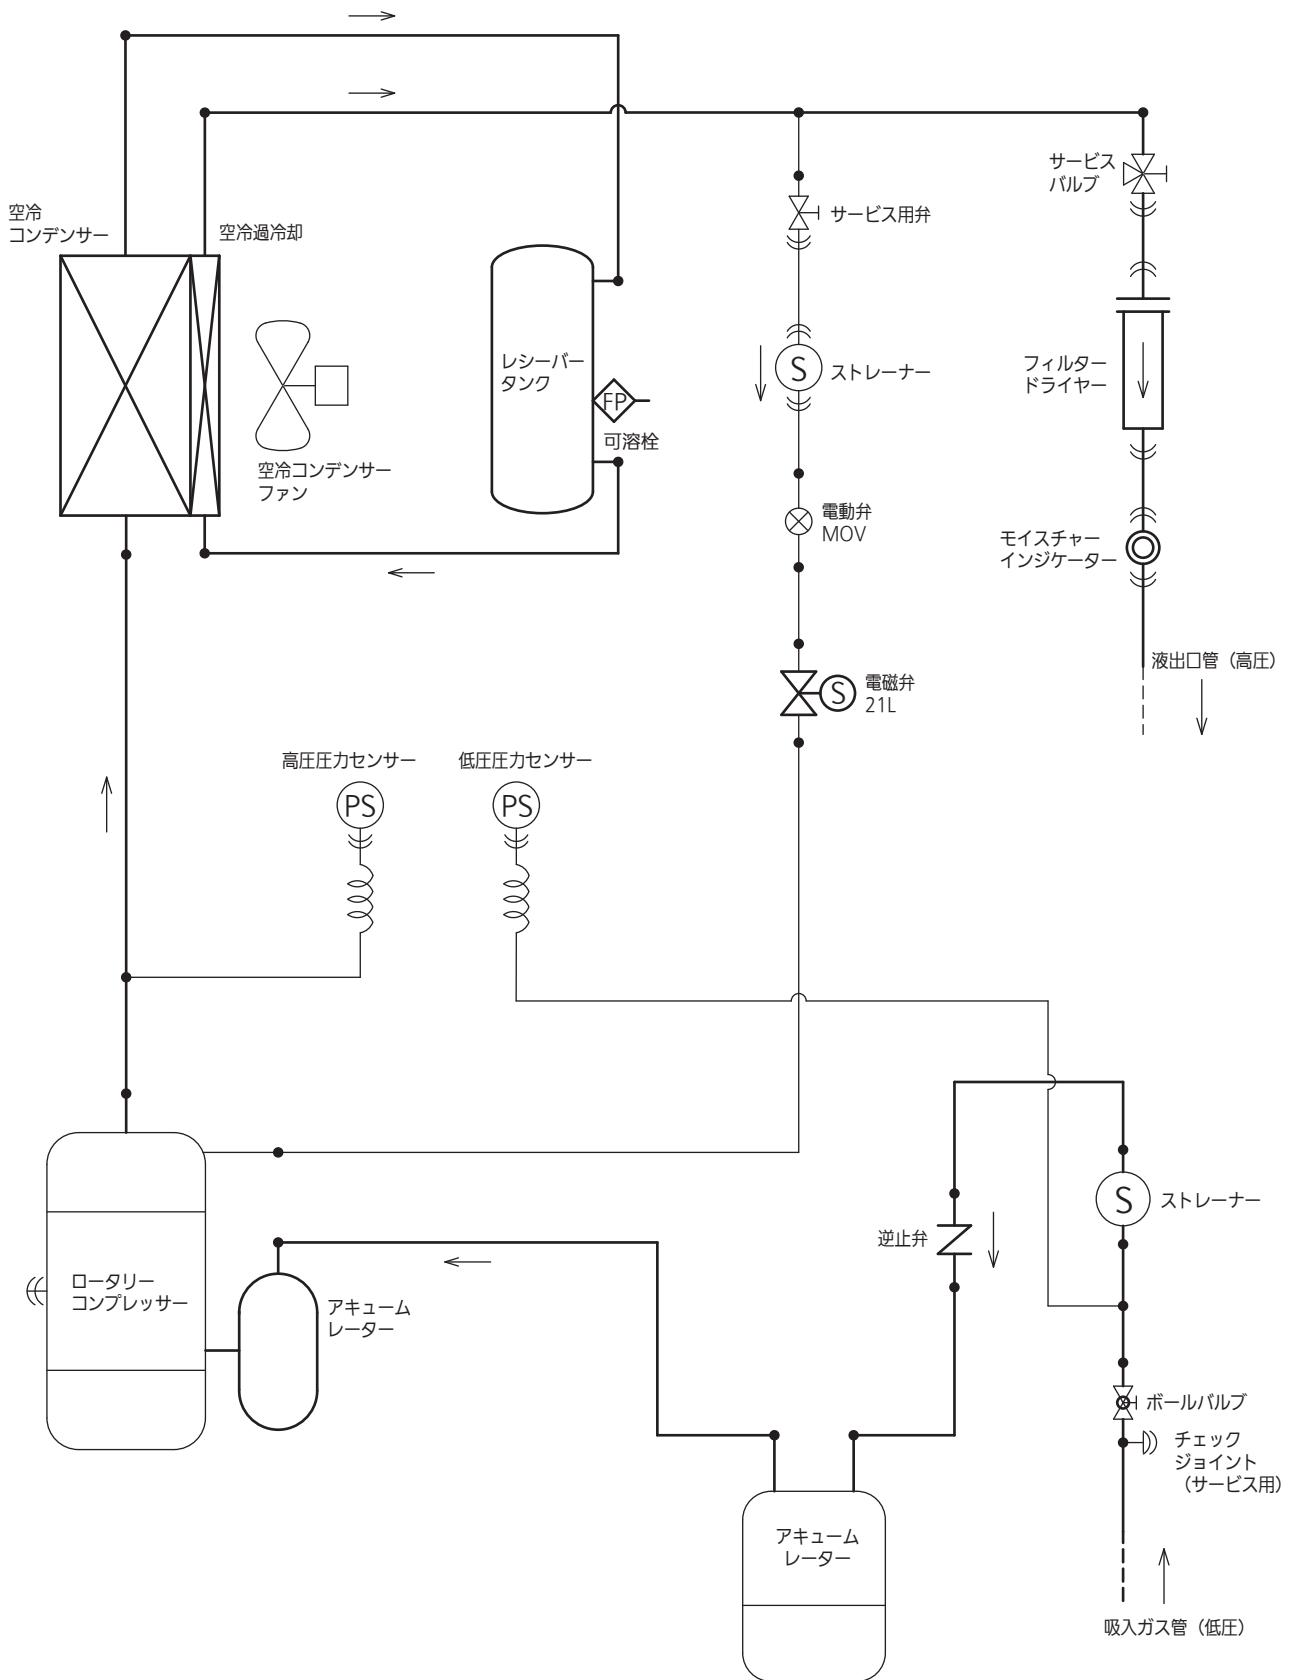

# 冷媒充てん


## 真空引き

冷媒回路内に空気、水等の混入防止のため、冷媒封入前に必ず真空ポンプで全回路内の真空乾燥を行ってください。  
真空引きは、気密試験を確実に実施してから行ってください。

真空引きは、冷凍機の高圧・低圧側 2ヶ所から行ってください。

真空引き時には、吸入ガス管サービスバルブを開（反時計方向に回す）、  
液出口管サービスバルブを中間シートにして行ってください。

- ・真空引きの目安  
…真空度 133Pa (1Torr) まで引き、更に 1 ~ 3 時間程度行ってください。
- ・吸入ガス管サービスバルブ  
…開（反時計方向に回す）・閉（時計方向に回す）
- ・液出口管サービスバルブ  
…開（反時計方向に回す）・閉（時計方向に回す）

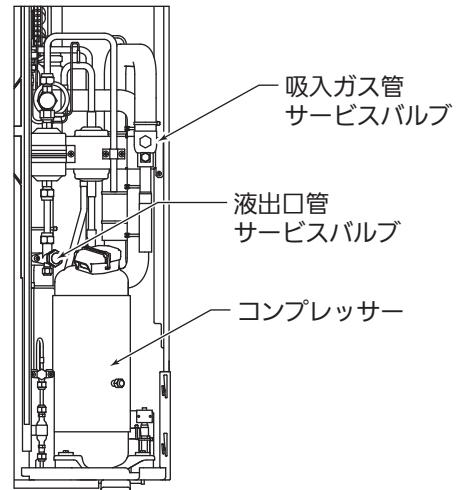

## 冷媒充てん

- (1) 真空引き後直ちに冷媒充てんを行ってください。
- (2) 冷媒は R410A を封入してください。
- (3) 他の冷媒を混合して使用しないでください。

## 充てん方法 [ 電気配線工事終了後に行ってください。 ]

- (1) 冷凍機が停止した状態で、レシーバータンクに液の状態で冷媒を充てんしてください。（レシーバータンクの全容積は 10L です。）
- (2) レシーバータンクに液冷媒が入らなくなったら冷凍機を冷却運転状態にしてください。モイスチャーアンジケーターからフラッシュガスが発生している時は、下記の方法で追加充てんを行なってください。吸入サービスバルブからセーフティチャージャー（液冷媒を霧状に変える器具）等を使用しチャージしてください。  
(注 1) 吸入サービスバルブから直接の液充てんは絶対におやめください。  
(液圧縮によりコンプレッサーが破損する場合があります。)
- (注 2) (1) の液冷媒充てんが不十分な場合、(2) の充てん時に保護装置（制御基板）が作動し、運転が停止することがあります。
- (注 3) 冷媒充てん量は、冷凍サイクル機器の容量および運転状態で異なります。
- (注 4) コンプレッサーの吐出ガス温度低減として、リキッドインジェクションを使用していますのでガス欠運転では吐出温度異常により、コンプレッサーが停止するおそれがありますのでご注意ください。
- (注 5) R410A は混合（擬似共沸）冷媒ですので、ボンベ内で蒸発したガスを充てんすると混合比が変化します。追加充てんする場合はガス充てんにならないようにご注意ください。
- (3) モイスチャーアンジケーターからフラッシュガスが消えるまで充てんしてください。（最小必要充てん量）
- (4) 負荷変動を考慮し、最小必要充てん量に対して 5 ~ 10% 追加充てんを行なってください。  
(冬季に充てんする場合は 5%、夏季に充てんする場合は 10% が目安です。)
- (注) コンプレッサーの吐出ガス温度低減として、リキッドインジェクションを使用していますのでガス欠運転では保護装置（制御基板）が作動して、コンプレッサーが停止するおそれがありますのでご注意ください。

# 電気配線工事上のご注意

電気工事は、電気設備に関する技術基準を定める省令（経済産業省令）および所轄電力会社の内線規程に従うほか、以下の内容にそって電気工事士の有資格者が行ってください。

## 必ず指定容量の漏電遮断器を設置する




指定容量のものでないと適切な安全停止をせず、感電・火災のおそれがあります。  
漏電リレーでは保護できません。

## 感電・火災の防止

- (1) アース配線（D種接地工事）を行ってください。
- (2) 専用回路としてください。（他の製品と共にしないでください）
- (3) 電線は、高温部（コンプレッサー、コンデンサー、吐出配管）および金属のエッジ部に接触しないようにしてください。

## 許容電源電圧

本冷凍機の許容電源電圧は、下図の通りですので、この範囲に入るようにしてください。

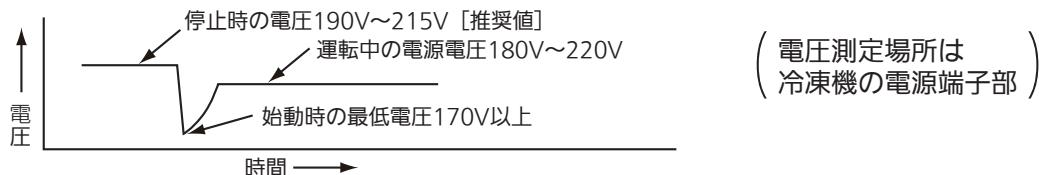

停電後の再通電時、冷凍機を含め各種機器が通常同時に始動します。

電源容量・配線容量に余裕がないと、電圧が170V以下に下がり、モータが始動できずモータ・電装品の不具合事故が発生する場合があります。

その場合は、各種機器が同時始動しないよう、順次始動させてください。（遅延タイマーの追加が必要です）

## 漏電遮断器と配線太さの選定


品番	漏電遮断器		配線長に対する動力線太さ( $\text{mm}^2$ )				接地線太さ( $\text{mm}^2$ )	制御回路太さ( $\text{mm}^2$ )
	定格電流	感度電流	10m	20m	30m	50m		
OCU-HR400VFS (-SL)	50A	100mA	14	14	14	22	3.5	2.0

注 1) 上表の値は電線露囲気温度40°C以下で、電線の種類は600Vビニール絶縁電線3本以下の場合です。

注 2) 電線太さは冷凍機の周囲温度32°C、蒸発温度-10°C(R410A)の場合の値を示します。


# 電気配線工事

## 配線ブロック図例

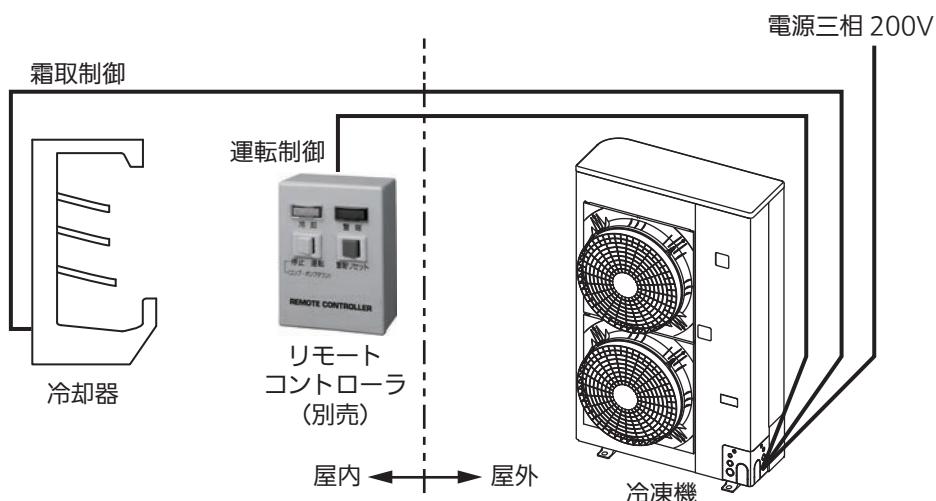

## 配線の取入口

配線の取入口は、冷凍機の正面および右側面にあります。（Φ29とΦ38のノックアウト穴が2方向にあります）

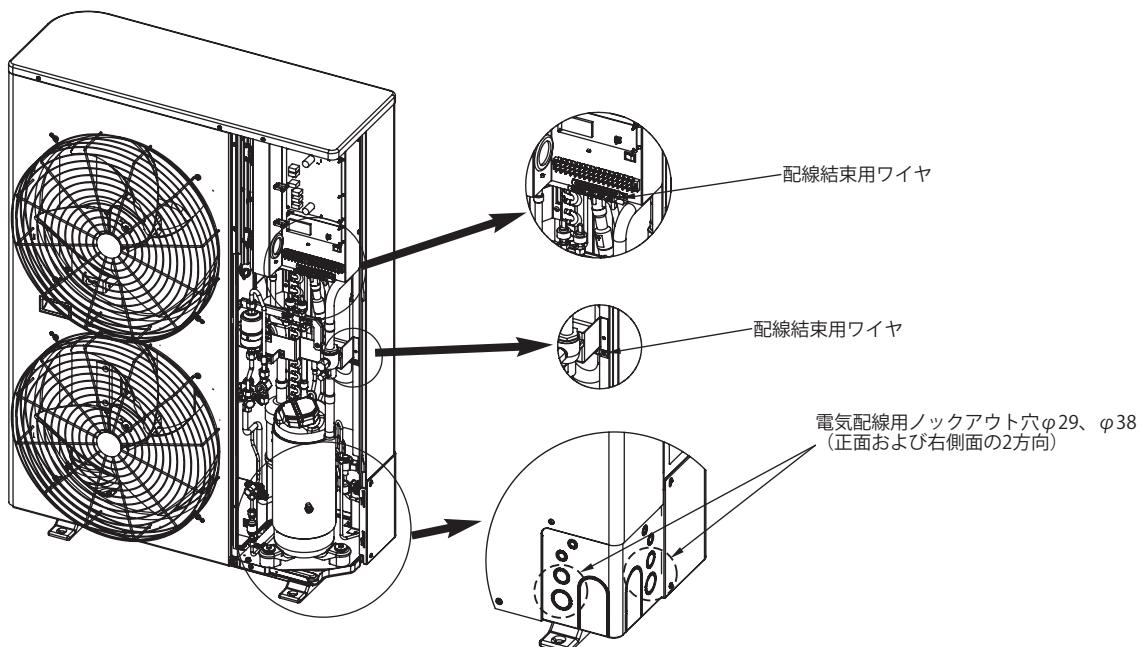

※配管と接触しないように配線してください。

配線抜け防止のため、配線結束用ワイヤおよび電装箱内下部に貼付けてあるクランパーを使用し、電源線・アース線・通信線を固定してください。

通信線は基板 LED にかかるないように整形をしてください。

**注意**


施工後のパネルの取付けが不完全な場合、雨水侵入の危険がありますので、施工後はパネルをしっかりと固定してください。

# 電気回路図

## 電気回路図（標準電気配線図）

標準電気配線図に従って、霜取時および異常停止時は液管電磁弁が“閉”となり、レシーバータンクからエバボレーター側に液冷媒が移動しない配線にしてください。標準電気配線図の通り配線しますと、霜取時にポンプダウン運転を行い、コンプレッサーが止まる回路となります。


ショーケース（別売）－クーリングコイル（別売）－リモートコントローラ（別売）－霜取制御盤（別売）の接続例

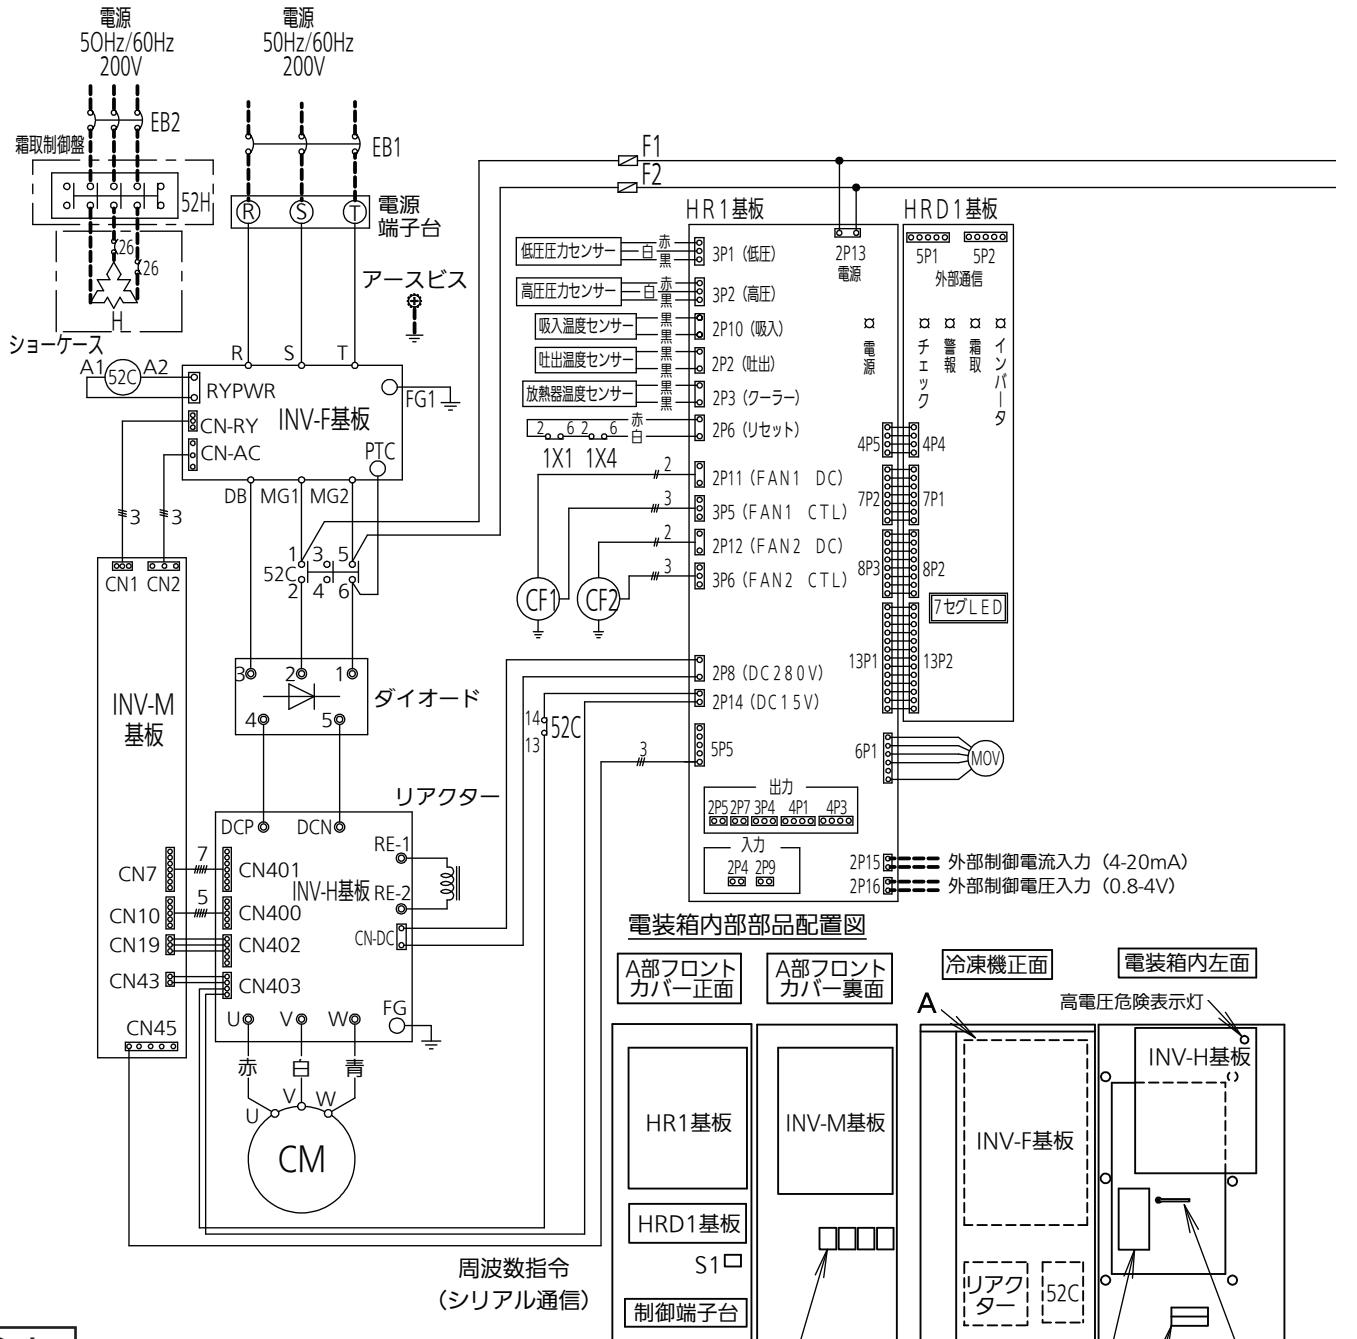

### 注意

- アースは指示ラベルの位置に必ずおこなってください。
- ※印の機器は現地手配となります。ただし、※1、※2は当社別売品です。
- リモートコントローラ、霜取制御盤と冷凍機およびエバボレーターとの接続回路を太い破線で示します。  
リモートコントローラを接続する場合は、制御端子台1-2間の青線を外してください。
- ヒーター霜取時、ポンプダウン運転しコンプレッサーとヒーターの同時通電を防止する場合は、霜取制御盤の端子台1と52H間の黒線を外して、制御端子台15-16間(補助リレー1X2のb接点)に接続してください。
- 冷凍機の停止方法：スイッチS3を“停止”にし、ポンプダウン運転終了後スイッチS4を“停止”してください。  
また、長時間停止の場合は、さらに漏電遮断器EB1、EB2をOFFしてください。
- 警報発報時には異常内容を確認し、不具合の原因を取り除いてから電源を再投入してください。

⚠ 漏電遮断器の設置とアース配線工事が必要です。

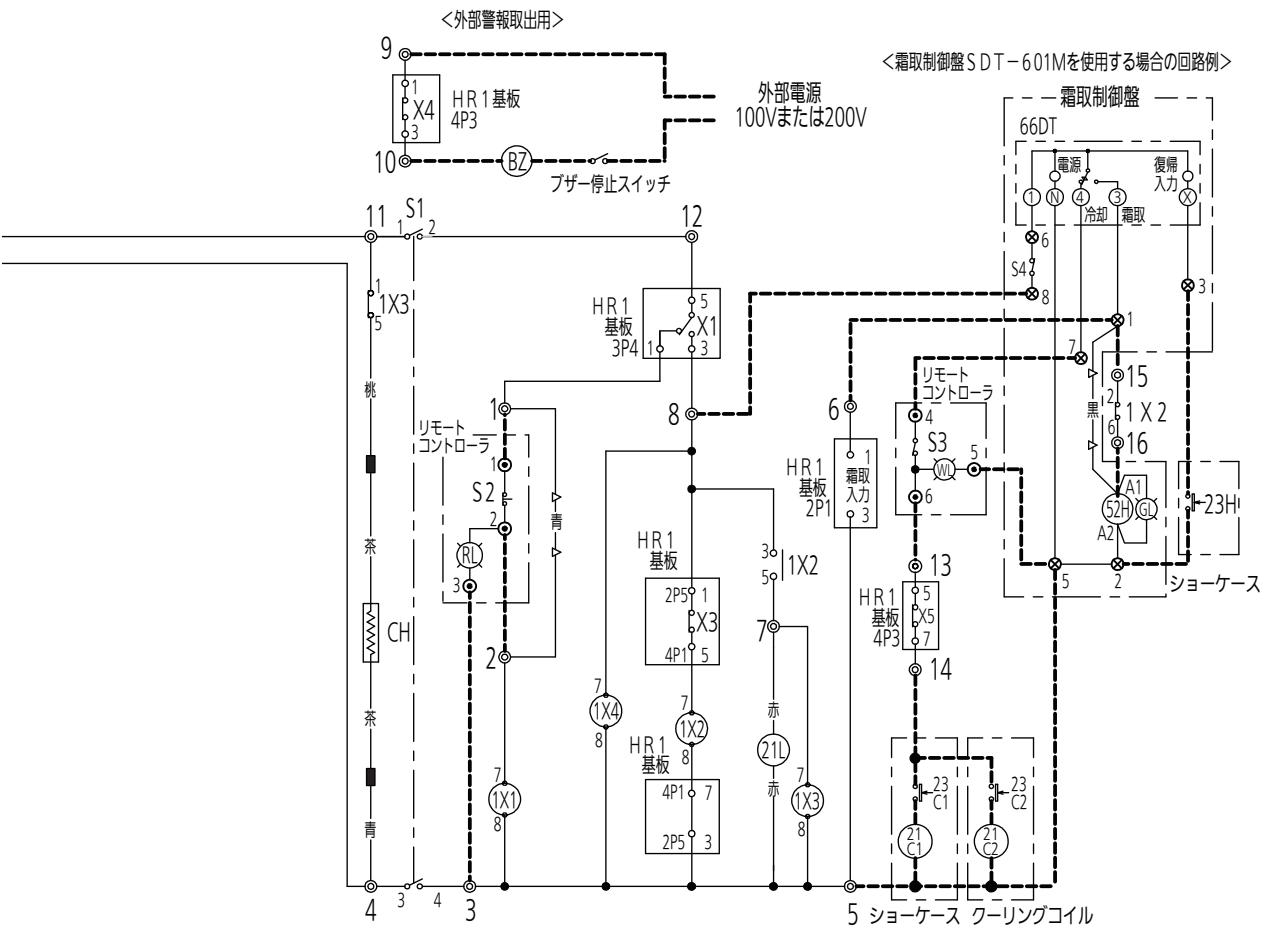

	記号	名 称
冷凍機	F1,2	ヒューズ(250V,5A)
	S1	運転スイッチ
	1X1-4	補助リレー
	21L	リキッドインジェクション用電磁弁
	MOV	リキッドインジェクション用電動弁
	CH	クランクケースヒーター
	CM	コンプレッサー モータ
	CF1,2	コンデンサーファンモータ
	52C	コンプレッサー用電磁接触器
	HR1 基板	コンプレッサー容量制御、各種保護制御 (X1 : 保護停止(警報リセット兼用) X3 : 0Hz停止 X4 : 外部警報 X5 : オイルバック停止)
HRD1基板	各種設定・表示	
リモート コントローラ	S2	警報リセットスイッチ
	S3	運転スイッチ(ポンプダウン停止用)
	WL	冷却運転ランプ
	RL	警報ランプ(冷凍機警報)
霜取制御盤	S4	運転スイッチ
	66DT	霜取タイマー
	52H	霜取用電磁接触器
	GL	霜取ランプ

	記 号	名 称	
クーリング コイル	23C2	庫内温度調整用サーモスタット	※
ショーケース	21C2	液管電磁弁	※
	23C1	庫内温度調整用サーモスタット	
	21C1	液管電磁弁	
	23H	霜取終了感知サーモスタット	
	H	霜取ヒーター	
現地手配品	26	異常過熱防止用サーモスタット	
	EB1,2	漏電遮断器	※
	BZ	外部異常警報ブザー	※
共通項目	◎, ●, □	端子台(◎はリモートコントローラ、□はショーケース)	
	—	工場結線	
	- - -	現地結線	
	-△-△-	用途により削除等変更するリード線	

# 運転前に確認していただくこと

## 始動前の確認

- (1) 誤配線、配線のゆるみがないか再確認してください。
- (2) サービスバルブの弁は全て全開にしてください。
- (3) 電源電圧は定格の±10%以内（通常200～210V）にあるか確認してください。
- (4) 絶縁抵抗が1MΩ以上あることを確認してください。

## クランクケースヒーターへの通電

漏電遮断器をOFFした後の始動は、始動時のオイルフォーミング防止のため、クランクケースヒーターを6時間以上通電後、コンプレッサーを運転してください。

（冷凍機本体側の運転スイッチOFF、漏電遮断器ONで6時間経過後、運転スイッチをONしてください。）

**注意**

漏電遮断器をONにすると、クランクケースヒーターへ通電され加熱しますので、直接手を触れないでください。

## 逆相・欠相防止

逆相・欠相防止機能を内蔵しています。

電源投入時、制御基板に「E00」の表示が出た場合は電源逆相または欠相ですので、一旦漏電遮断器をOFFし、電源端子台の一次側の相順が逆になっていないか、欠相していないか電圧を確認ください。

**注意**

電磁接触器を押しての運転は絶対にしないでください。

## 高圧圧力の保護

高圧異常の設定値は下表のようになっています。

使用冷媒	R410A
設定値	3.9MPa

# 制御基板の設定と表示


本冷凍機は、コンプレッサーの運転モードなどの各種設定を、制御基板のスイッチにて設定できます。

また、コンプレッサーの運転状態は、制御基板のLED表示にて確認できるようになっています。


さらに、冷凍機に何らかの異常が発生した場合は、警報LED（赤LED）が点灯または点滅し、異常原因を示すエラーコードをデジタル表示します。

## スイッチおよび表示 / 外部制御入力

<制御基板 (HR1基板) > 制御用

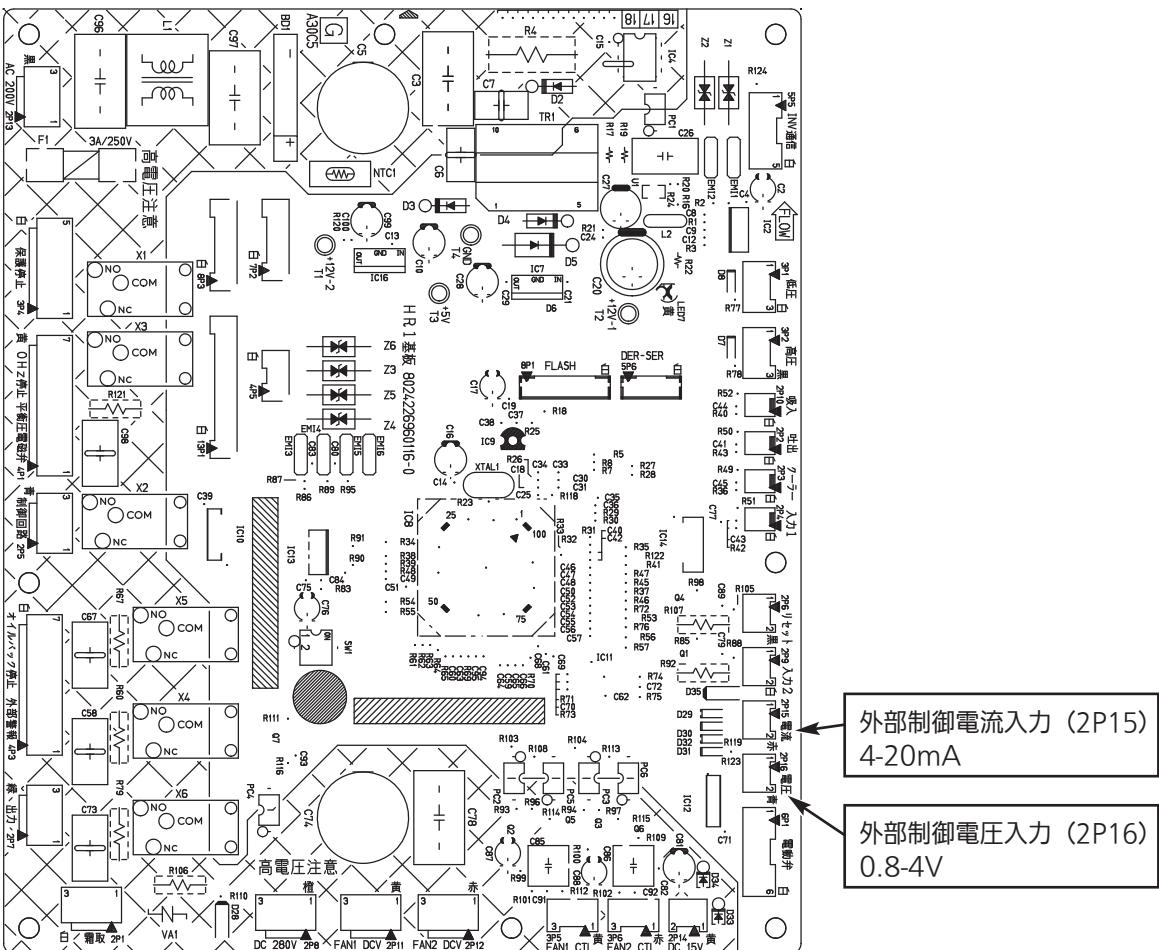

<制御基板 (HRD1基板) > 設定用

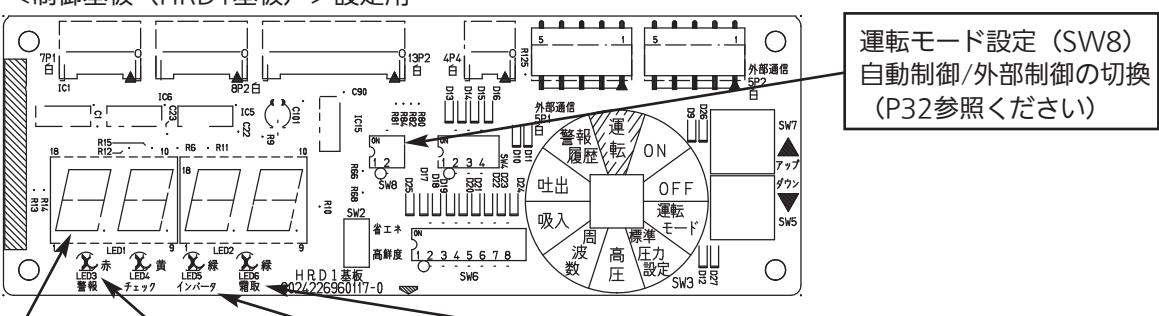

7セグLED  
デジタル表示  
(エラーコード)

警報 (赤)  
異常警報発生時に  
点灯または点滅

インバータ (緑)  
コンプレッサー  
運転中に点灯

霜取 (緑)  
霜取中に点灯、  
周波数固定運転中  
に点滅

# 制御基板の設定と表示

## 低圧圧力設定

冷凍機の運転スイッチを OFF にして電源投入し、この状態で初期設定を行ってください。

### (1) 低圧圧力設定例

下表に低圧圧力設定例を示します。負荷に応じて低圧圧力設定手順に基づき設定してください。

冷媒	用途	庫内温度 (°C)	蒸発温度 (°C)	ON 値 (MPa)	OFF 値 (MPa)	配管長さによる圧力損失 (MPa)		
						10m	30m	50m
R410A	冷蔵庫	+3 ~ +10	-5	0.580	0.540	0.01	0.04	0.06
	青果、日配等	-2 ~ +10	-10	0.490	0.450	0.01	0.03	0.05
	精肉、鮮魚	-5 ~ 0	-17	0.370	0.340	0.01	0.03	0.05
	チルド食品	-8 ~ -5	-30 ~ -25	0.180	0.120	0.01	0.02	0.04
	冷凍食品、アイス	-22 ~ -8	-40 ~ -35	0.160	0.090	0.00	0.01	0.01
	冷凍庫、アイス	-30 ~ -22	-40	0.140	0.070	0.00	0.01	0.01

・低圧圧力設定値の OFF 値は、配管長さによる圧力損失を考慮し変更してください。

OFF 値 = 冷却器の蒸発圧力 - 配管の圧力損失

・低圧圧力設定値の ON 値は、OFF 値より 0.01MPa 以上高い圧力値に設定してください。

ON 値 ≥ OFF 値 + 0.01MPa

### (2) 低圧圧力設定手順

注) ディップスイッチ SW6-5 を ON にしないと、設定の変更はできません。

- ・ディップスイッチ SW6-5 を ON にします。
- ・ロータリースイッチ (ツマミ) を ON 値設定時は「ON」に、OFF 値設定時には「OFF」に合わせます。
- ・▲、▼ボタンで設定を変更します。
- ・ロータリースイッチ (ツマミ) を「運転」位置に戻します。
- ・ディップスイッチ SW6-5 を OFF に戻します。

### (3) 標準設定

出荷時の標準圧力設定は、以下「標準圧力設定表」の No.2 の値となっています。

標準設定を一括で設定できます。必要に応じて以下の手順で選択してください。

- ・ロータリースイッチ (ツマミ) を「標準圧力設定」に合わせます。  
デジタル表示部に「no1」～「no7」が表示されます。  
ただし、標準設定のいずれかの設定値を変更した場合は、デジタル表示部は「 F」となります。
- ・▲、▼ボタンを押して、希望の No. を選択ください。 . . . . . No. に応じた各設定は下表の通りです。  
標準設定の各設定を個別に変更してある場合でも、標準設定の設定値に変更されますのでご注意ください。
- ・ロータリースイッチ (ツマミ) を「運転」位置に戻します。

<標準圧力設定表>

No.	用途	庫内温度 (°C)	蒸発温度 (°C)	インバーター設定			低圧自動シフト OFF 値 (MPa)
				ON 値 (MPa)	OFF 値 (MPa)	停止時間 (秒)	
1	冷蔵庫	+3 ~ +10	-5	0.580	0.540	180	0.535
2	青果、日配等	-2 ~ +10	-10	0.490	0.450	180	0.440
3	精肉、鮮魚	-5 ~ 0	-17	0.370	0.340	180	0.325
4	チルド食品	-8 ~ -5	-30 ~ -25	0.180	0.120	180	0.105
5	冷凍食品、アイス	-22 ~ -8	-40 ~ -35	0.160	0.090	180	0.080
6	冷凍庫、アイス	-30 ~ -22	-40	0.140	0.070	180	0.080
7	青果、日配等	-2 ~ +10	-8	0.530	0.500	60	0.495

※ No.7 はインバータープラス設定用です。

### (4) 低圧自動シフト OFF 値

通信コントローラーとの連携運転で、低圧自動シフトを行う時のみ、設定が必要です。

以下の手順で設定してください。

- ・ディップスイッチ SW6-5 を ON にします。
- ・ロータリースイッチ (ツマミ) を「標準圧力設定」に合わせます。
- ・▲、▼ボタンで設定を変更します。
- ・ロータリースイッチ (ツマミ) を「運転」位置に戻します。
- ・ディップスイッチ SW6-5 を OFF に戻します。

# 制御基板の設定と表示

## スイッチ設定

### (1) 省エネ／高鮮度 切換スイッチ (スライドスイッチ SW2)



低圧圧力の制御方法を切り替えます。


省エネ :「省エネ」モードで低圧圧力を制御します。

高鮮度 :「高鮮度」モードで低圧圧力を制御します。

出荷時設定は「省エネ」になっています。

### (2) 機能切換スイッチ (ディップスイッチ SW6)

SW6



以下の機能の選択を行います。必要に応じて切換えてください。

出荷時設定はディップスイッチ SW6-2 のみ「ON」になっています。


スイッチ	機能	ON	OFF
SW6-1	霜取方式	直切	ポンプダウン
SW6-2	オイルパック	有り	なし
SW6-3	電動弁開度固定	有り	なし
SW6-4	電動弁開度固定	有り	なし
SW6-5	テストモード	工程検査用	なし
SW6-6	テストモード	工程検査用	なし
SW6-7	バックモード	バックモード	通常モード
SW6-8	周波数固定	有り	なし

ディップスイッチ SW6-6 および SW6-7 を「ON」にして漏電遮断器を ON すると、制御基板の故障診断（自己診断）ができます。

詳細は、「故障診断」の「制御基板（HR1 基板 / HRD1 基板）の故障診断」を参照ください。

### (3) 運転モード切換スイッチ (ディップスイッチ SW8)

SW8

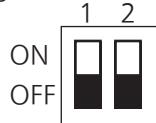

運転モード（自動制御／外部周波数制御／外部圧力制御）の選択を行います。必要に応じて切換えてください。

出荷時設定は全て「OFF」（自動制御）になっています。

スイッチ	機能	ON	OFF
SW8-1	自動 / 外部切換	外部制御	自動制御
SW8-2	外部制御切換	圧力制御	周波数制御

自動制御 : 制御基板あるいは外部通信入力で低圧圧力を設定し運転するモードです。

周波数制御 : 外部から周波数を指令し運転するモードです。

低圧圧力制御 : 外部から低圧圧力を指令し運転するモードです。

詳細は、「制御機能」の「運転モード」を参照ください。

### (4) その他各設定

ロータリースイッチ（ツマミ）の位置とディップスイッチ SW6-7 の ON/OFF の組合せで、設定することができます。

▲▼ボタンで設定を変更してください。

詳細は、「制御基板の設定と表示」の「設定・表示一覧」を参照ください。

注意

ロータリースイッチ（ツマミ）を「運転」位置に戻さないと設定は記憶されません。

# 制御基板の設定と表示

## 表示

### (1) 個別 LED

- ① 電源 (黄) 基板に電源が供給されている場合に点灯します。
- ② 警報 (赤) 異常発生時あるいは警報発生時に点灯・点滅します。  
詳細は、「警報について」の「異常警報の説明」を参照ください。
- ③ インバータ (緑) コンプレッサー運転時に点灯します。
- ④ チェック (黄) 点灯：基板チェックモード中です。  
点滅：バックモード中（1秒間隔）または周波数規制運転中（2秒間隔）です。
- ⑤ 霜取 (緑) 点灯：霜取中です。  
点滅：周波数固定運転中（ディップスイッチ SW6-8 が ON）です。

### (2) デジタル表示


ロータリースイッチ（ツマミ）が「運転」位置のとき、以下①～④を表示しています。

#### ①通常運転時

低圧圧力と高圧圧力を3秒毎に交互表示します。

低圧圧力が-0.095 (MPa) 以下では『Lo』、1.150 (MPa) を越える場合は『Hi』を表示します。

高圧圧力は識別のため末尾に「H」を表示します。

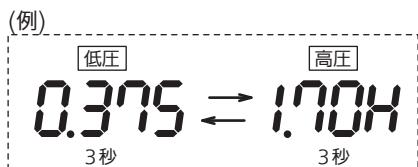

#### ②警報発報時

低圧圧力 (MPa) → 高圧圧力 (MPa) → 低圧圧力 (MPa) → エラー内容 を繰返し表示します。



#### ③低圧圧力表示の固定方法

通常運転時に▼ボタンを押すと、10分間だけ低圧圧力表示を固定します。

再度、▼ボタンを押すと、固定を解除します。

ただし、警報発報時は固定しません。

#### ④デジタル表示部の最下位桁のポイント（右下）

88 88. /

2秒点滅：オイルバック停止中です。  
1秒点滅：ショートサイクル防止停止期間中です。  
または、電源投入時のコンプレッサー停止中です。

# 制御基板の設定と表示

## 設定・表示一覧

<デジタル表示および操作一覧> ロータリースイッチ（ツマミ）が「運転」以外の場合、デジタル表示は点滅表示します。

ディップスイッチ SW6-7	ロータリースイッチ (ツマミ) 位置	表示／設定	備考
—	運転	低压圧力／高压圧力 (交互表示)	低压 : Lo, -0.090 ~ 1.150, Hi 高压 : Lo1H, 0.00H ~ 4.50H, Hi-H ▲押し : 赤 LED 点滅解除 ▼押し : 蒸発温度を表示
OFF	ON	圧力設定 ON 値	0.035 ~ 1.110MPa (0.005MPa 毎)
	OFF	圧力設定 OFF 値	0.025 ~ 1.100MPa (0.005MPa 毎)
	運転モード	運転モード	Auto (自動)、d-Fr (周波数)、d-LP (低压)
	標準圧力設定	標準圧力設定	no1 ~ no7 (7 パターン) ▲押し : 設定値アップ ▼押し : 設定値ダウン
	高压	高压圧力	Lo1H, 0.00H ~ 4.50H, Hi-H ▼押し : 凝縮温度を表示
	周波数	インバーター周波数	F ** ( $s^{-1}$ ) —
	吸入	吸入センサー温度	E, -59 ~ 39 (°C), F ▲押し : 吸入過熱度を表示 ▼押し : 放熱器温度を表示
	吐出	吐出温度	E, 1 ~ 149 (°C), F —
	警報履歴	警報履歴エラーコード	E ** 最新 50 件 (それ以前は消去) ▲押し : 過去へ ▼押し : 現在へ
ON (注 1)	ON	外部通信冷凍機 No.	0 : 通信しない場合 1 ~ 50 : 通信する場合 (出荷設定 : 0) ▲押し : 設定値アップ ▼押し : 設定値ダウン
	OFF	コンデンサー点検警報 パターン	PC1 ~ PC4 (4 パターン) (注 2) (出荷設定 : PC1)
	運転モード	インバーター周波数上昇速度	0 ~ 15 (16 パターン) (注 3) (出荷設定 : 10 [ $1s^{-1}/10sec$ ])
	標準圧力設定	低压圧力センサー補正値	-.030 ~ 0.030MPa (0.005MPa 毎) ▲押し : 設定値アップ ▼押し : 設定値ダウン
	高压	電動弁開度	0 ~ 480 (1 ステップ毎) —
	周波数	停止時間	60 秒 ~ 180 秒 ▲押し : 設定値アップ ▼押し : 設定値ダウン
	吸入	ファン回転ステップ	0 (停止) ~ F (全速) ▲押し : 上側ファンモータ回転数 (rpm) ▼押し : 下側ファンモータ回転数 (rpm)
	吐出	インバーター運転電流	** . * A (A) —
	警報履歴	ファン運転モード	F_Hi (省エネ)、Fnor (標準)、 F_Lo (低騒音) ▲押し : 設定値アップ ▼押し : 設定値ダウン

### (注 1) バックモード

ディップスイッチ SW6-7 が ON の時、チェック LED (黄) が 1 秒毎に点滅します。

### (注 2) コンデンサー点検警報

	コンプレッサー運転	外部警報出力	通信出力
PC1	停止	なし	あり
PC2	停止	なし	なし
PC3	運転	なし	なし
PC4	停止	あり	あり

### (注 3) インバーター周波数上昇速度

55 $s^{-1}$ 以上での周波数上昇速度を変更します。

0 ( $2s^{-1}/1sec$ )、1 ( $1s^{-1}/1sec$ ) ~ 15 ( $1s^{-1}/15sec$ )

# 制御機能

## 運転モード

運転モード切換スイッチ（ディップスイッチ SW8）の設定により、冷凍機の制御方法を変更し運転します。

ただし、運転モード切換スイッチ（ディップスイッチ SW8）の設定により、外部制御（周波数または低圧圧力）を選択した場合でも、外部通信「あり」の設定にしますと（外部通信冷凍機 No.0 以外）、外部通信を優先し運転しますのでご注意ください。

### (1) 運転モードの種類

自動制御 SW8 ON OFF	1 2 	通常の運転です。 制御基板あるいは外部通信入力で設定された低圧圧力（OFF値）で、コンプレッサーの運転周波数を自動的に制御します（省エネモードまたは高鮮度モード）。
周波数制御 SW8 ON OFF	1 2 	外部制御モードです。外部の周波数指令に従い運転します。 指令された周波数で運転します。コンプレッサーの周波数は $55\text{s}^{-1}$ 未満は $2\text{s}^{-1}/\text{sec}$ , $55\text{s}^{-1}$ 以上は $1\text{s}^{-1}/\text{sec}$ , (※1)で変化します。 電流指令5mA未満（電圧指令1.0V未満）の場合、運転を停止します。 ただし、低圧圧力がLim値以下になったら、コンプレッサーを停止します。
低圧圧力制御 SW8 ON OFF	1 2 	外部制御モードです。外部の低圧圧力指令（OFF値）に従い運転します。 指令された低圧圧力（OFF値）で、コンプレッサーの運転周波数を自動的に制御します（省エネモードまたは高鮮度モード）。 ただし、電流指令5mA未満（電圧指令1.0V未満）の場合、運転を停止します。 制御基板で設定されている ON 値と OFF 値との差を維持するよう、ON 値を変更し制御します。（ON 値と OFF 値との差を記憶し、制御します。）


※1 :  $55\text{s}^{-1}$ 以上は設定により可変となります。設定は、設定・表示一覧「インバーター周波数上昇速度」を参照願います。

### (2) 外部制御入力

外部制御を行う場合、周波数指令または低圧圧力指令は、下図に従い電流または電圧を入力してください。


#### 注意

基板故障の原因になりますので、必ず絶縁された電流源または電圧源を使用し、20mAを越える電流または4Vを越える電圧を絶対に入力しないでください。  
また、電流指令または電圧指令を頻繁に変更しての使用は行わないでください。

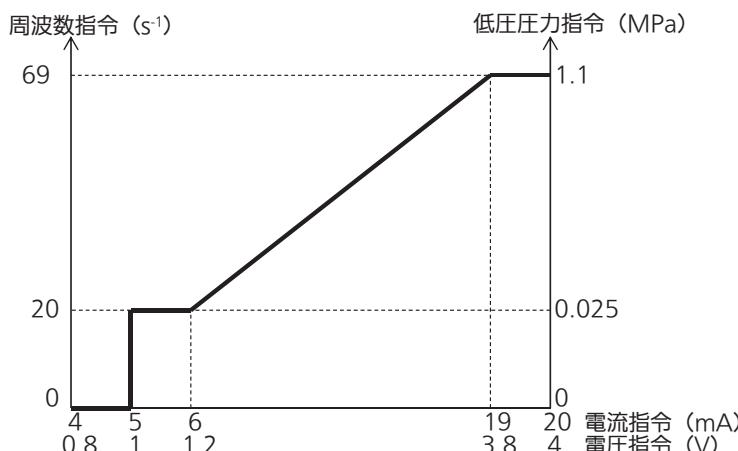


#### 電流入力 (4-20mA)

基板の入力抵抗は $200\Omega$ です。



#### 電圧入力 (0.8-4V)

基板の入力抵抗は $1M\Omega$ です。



#### <コネクター>

- ハウジング : XAP-02V-1 (白) [JST]
- コントクト : SXA-001T-P0.6 [JST]
- 配線 : AWG20

$$\textcircled{1} \text{周波数指令 } (\text{s}^{-1}) = \frac{49}{13} \times \{ \text{電流 } (\text{mA}) - 6 \} + 20 = \frac{49}{2.6} \times \{ \text{電圧 } (\text{V}) - 1.2 \} + 20$$

$$\textcircled{2} \text{低圧圧力指令 } (\text{MPa}) = \frac{1.075}{13} \times \{ \text{電流 } (\text{mA}) - 6 \} + 0.025 = \frac{1.075}{2.6} \times \{ \text{電圧 } (\text{V}) - 1.2 \} + 0.025$$

<設定例> ①周波数指令 50 $\text{s}^{-1}$ で運転したい場合

$$\frac{13}{49} \times (50 - 20) + 6 = 13.96 \text{ (mA)} \quad \frac{2.6}{49} \times (50 - 20) + 1.2 = 2.79 \text{ (V)}$$

②低圧圧力指令 0.45MPaで運転したい場合

$$\frac{13}{1.075} \times (0.45 - 0.025) + 6 = 11.14 \text{ (mA)} \quad \frac{2.6}{1.075} \times (0.45 - 0.025) + 1.2 = 2.23 \text{ (V)}$$

# 制御機能

## 低圧圧力制御方法

低圧圧力と設定値の差によりインバーター周波数を変更しコンプレッサーの容量制御を行い、設定値（ON 値～OFF 値）になるよう制御します。

運転モードは、制御基板で「省エネ」または「高鮮度」のいずれかを選択できます。

運転モード	特徴	内容								
省エネ	標準的な運転モードです。	低圧圧力が OFF 値以下になり、コンプレッサーの周波数が $20s^{-1}$ まで低下したら、コンプレッサーの運転を停止します。								
高鮮度	低圧圧力を低目で制御する運転モードです。	低圧圧力が OFF 値以下になってもインバーターコンプレッサーの運転を継続し、Lim 値以下になったらインバーターコンプレッサーを停止します。 < Lim 値 > <table border="1"><tr><td>圧力設定 OFF 値</td><td>Lim 値</td></tr><tr><td>OFF 値 <math>\geq 0.34</math></td><td>0.140</td></tr><tr><td><math>0.34 &gt; \text{OFF 値} \geq 0.22</math></td><td>0.060</td></tr><tr><td><math>0.22 &gt; \text{OFF 値}</math></td><td>0.010</td></tr></table> (単位 : MPa)	圧力設定 OFF 値	Lim 値	OFF 値 $\geq 0.34$	0.140	$0.34 > \text{OFF 値} \geq 0.22$	0.060	$0.22 > \text{OFF 値}$	0.010
圧力設定 OFF 値	Lim 値									
OFF 値 $\geq 0.34$	0.140									
$0.34 > \text{OFF 値} \geq 0.22$	0.060									
$0.22 > \text{OFF 値}$	0.010									

## 周波数固定運転／制御基板



試運転などインバーターコンプレッサーの運転周波数を固定して運転したい場合、以下の方法で周波数を固定できます。この時、周波数固定運転中であることを知らせるために、霜取 LED（緑色）を点滅表示させます。

なお、周波数固定運転中でも保護機能は作動します。

### ＜周波数固定方法＞

- ・制御基板のディップスイッチ SW6-8 を ON します。
- ・ロータリースイッチ（ツマミ）を「周波数」位置にします。
- ・▲、▼ボタンで周波数を設定します。

※ 出荷時設定 =  $50s^{-1}$  (デジタル表示 : F50)

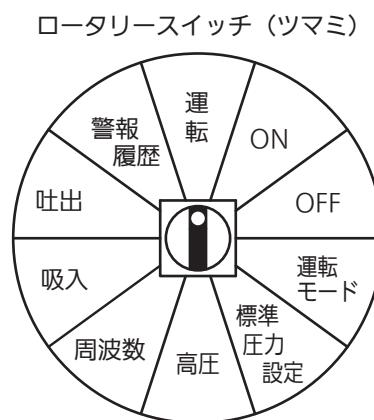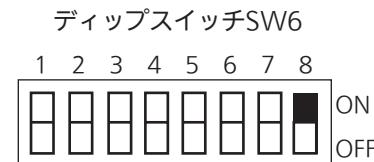

### 注意

使用後は制御基板のディップスイッチ SW6-8 を必ず OFF に戻してください。

# 制御機能

## ショートサイクル防止制御

コンプレッサーが停止した後、圧力が「ON 値」以上になっても、設定した停止時間（60～180秒）は停止を継続します。コンプレッサー停止時は、リキッドインジェクション用電磁弁を停止させます。

## オイルバック制御

冷凍機の運転2時間毎に3分間だけ、コンプレッサーを停止し液管電磁弁をOFFし、その後、通常運転に戻ります。（オイルバック制御）

ただし、オイルバックなしが選択されている場合（ディップスイッチ SW6-2 が OFF）は、オイルバック制御は行いません。運転“2時間”的時間カウントは以下のようになります。

- (1) 電源投入から2時間経過したらカウント開始します。
- (2) 霜取終了から2時間経過したらカウント開始します。
- (3) 50Hz以上の積算時間が30分を超えた場合、カウントをクリアします。
- (4) 運転スイッチ OFF 中は、カウントをクリアします。

## 霜取制御

霜取信号が入力（制御端子台5-6間にAC200Vを印加）されると、選択された霜取方式（ディップスイッチ SW6-1）にもとづき、以下の制御を行います。霜取中は、制御基板の霜取LED（緑）が点灯します。

- (1) 直切方式（ディップスイッチ SW6-1 : ON）

開始：霜取信号が入力されると、コンプレッサーを停止し、液管電磁弁をOFFします。

終了：霜取信号の入力が無くなると、液管電磁弁をONし、冷却運転制御に戻ります。

- (2) ポンプダウン方式（ディップスイッチ SW6-1 : OFF）

開始：霜取信号が入力されると、運転周波数を $60s^{-1}$ とし、液管電磁弁をOFFします。

その後、低圧圧力がLim値まで低下したら、コンプレッサーを停止します。

ヒーター霜取時のコンプレッサーとヒーターの同時通電を防止したい場合は、制御端子台15-16を利用してください。（接続は電気回路図を参照ください）

終了：霜取信号の入力が無くなると、液管電磁弁をONし、冷却運転制御に戻ります。

# 制御機能

## 凝縮圧力コントロール

本機は、ファンモータにDCモータを搭載しています。

高圧圧力に応じて、ファンモータの回転数を制御し、凝縮圧力を調整します。

### (1) ファン運転モード

ファン運転モードは「省エネ」、「標準」、「低騒音」を選択できます。

設定方法は、「制御基板の設定と表示」の「設定・表示一覧」を参照ください。

### (2) 制御

コンプレッサーが運転しているときに、ファンを運転します。

ファンの回転数は、高圧圧力とファン運転モードに従ったファン回転ステップ（0～F）で運転します。

ただし、放熱器温度が80°C以上になった場合は、70°C以下に低下するまでコンプレッサーが停止してもファンは運転します。

<ファン回転ステップと回転数の目安>

ファン回転ステップ	ファン回転数 (rpm)
F	930
E	813
D	760
C	(設定なし)
B	733
A	700
9	639
8	565
7	490
6	443
5	406
4	367
3	325
2	260
1	(設定なし)
0	0

# 制御機能

## 保護制御

- (1) 電源逆相・電源欠相（エラーコード：E00）、高圧異常（エラーコード：E01）  
コンプレッサーを停止します。
- (2) 吐出温度異常  
①吐出温度が 110°C を超えるとコンプレッサーを停止し、その後、吐出温度が 75°C まで低下した時点でコンプレッサーの運転を再開します。  
(エラーコード：E10)  
②吐出温度異常が 2 時間に 3 回発生した場合、75°C まで低下してもコンプレッサーの停止を継続します。  
(エラーコード：E03)
- (3) コンデンサー点検警報  
高圧圧力が高い運転が続いた場合、コンプレッサー容量を制限して運転します。  
この状態が継続した場合は、エラー表示します。（エラーコード：E30）  
ただし、コンデンサー点検警報パターンは変更することができます。  
注) 周波数規制運転中は制御基板のチェック LED (黄) が点滅します (2 秒間隔)。
- (4) 液戻り警報（エラーコード：E32）  
「吸入温度センサーの値」と「低圧圧力から換算した吸入温度」との差 (吸入ガス過熱度) が、2 分連続して 1K 以下のとき、エラー表示します。  
この時、コンプレッサーは運転を継続します。吸入過熱度が 1K を超えた場合、エラー表示を解除します。
- (5) 戻りガス過熱運転警報（エラーコード：E33）  
吸入温度センサーの値が 30 分連続して 24°C 以上の場合、エラー表示します。この時、コンプレッサーは運転を継続します。  
吸入温度センサーの値が 24°C 未満になったらエラーを解除しますが、警報 LED (赤) は点滅を保持します。
- (6) センサー異常  
①吐出温度センサーのオープン（エラーコード：E04）  
コンプレッサーを停止します。  
②低圧圧力センサーのオープン（エラーコード：E05）、高圧圧力センサーのオープン（エラーコード：E06）  
コンプレッサーを停止します。  
③吸入温度センサーのオープン（エラーコード：E07）  
エラー表示し、コンプレッサーは運転を継続します。  
センサーが正常に戻ったらエラー解除しますが、警報 LED (赤) は点滅を保持します。  
④放熱器温度センサーのオープン（エラーコード：E22）  
コンプレッサーを停止します。
- (7) 通信異常（通信コントローラー）（エラーコード：E19）  
通信コントローラーと通信接続中（外部通信冷凍機 No. が 0 以外）、通信コントローラーのデータを 10 分間受信できなかった場合、エラー表示します。この時、コンプレッサーは運転を継続します。  
データ受信を再開した場合、エラーを解除します。

### 注意

通信コントローラーを接続せず外部通信冷凍機 No. を 0 以外に設定すると、エラー表示しますので、ご注意ください。

# 制御機能

## 保護制御

### (8) インバーター警報

下記異常発生時（1、2回目）はコンプレッサーを停止し、1分後にコンプレッサーの運転を再開します。

異常が30分間に3回発生したら、コンプレッサーを停止します。

	エラーコード		備考
	1、2回目	3回目	
①インバータ異常	E60	E70	コンプレッサー配線の欠相
②電流異常	E62	E72	IPM保護（電流・温度）、 コンプレッサー電流（実効値36A、瞬時値64A）
③電圧異常	E65	E75	
④脱調	E66	E76	
⑤主回路低電圧異常	E67	E77	
⑥突入防止回路異常	E68	E78	

### (9) 放熱器温度異常

①放熱器温度が90°Cで、コンプレッサーの運転周波数の上昇を禁止します。

②放熱器温度が95°Cで、コンプレッサーの運転周波数を下降させます。

③放熱器温度が100°Cで、コンプレッサーを停止します。（エラーコード：E20）

注）周波数規制運転中は制御基板のチェックLED（黄）が点滅します（2秒間隔）。

### (10) インバーター通信異常

インバーター基板が制御基板のデータを受信できなかった場合、コンプレッサーを停止します。

データ受信を再開した場合、1分後にコンプレッサーの運転を再開します。

30分で3回発生したら、コンプレッサーを停止します。（エラーコード：E18）

### (11) ファンモータ異常

①ファン回転数が指令回転数の150%以上または40%以下の場合、あるいはファン回転数が1200rpmを超える場合、コンプレッサーおよびファンモータを停止させ、1分後に運転を再開します。

3回目が発生した時、エラー表示しファンモータ異常とします。（エラーコード：E27＊）

②上記の異常が2時間に3回発生した場合、コンプレッサーおよびファンモータを停止します。  
(エラーコード：E28＊)

注）エラーコードの最小桁（＊印）は、ファンNo.を示します。

### (12) 外部制御入力異常（エラーコード：E90）

制御入力なしが10分間継続した場合、エラー表示しコンプレッサーを停止します。

（電流指令が4～20mA以外、または電圧指令が0.8V～4V以外のとき、制御入力なしとします。）

### (13) インバーター過負荷保護制御

①コンプレッサー電流が32A以上になったら、周波数の上昇を禁止します。

31A未満になったら、その周波数を最大として1分間保持し、その後、制御周波数に戻ります。

②コンプレッサー電流が34A以上になったら、周波数を $2s^{-1}$ ／秒で下降させます。

33A未満になったら、制御周波数に戻ります。

③下記状態が30分継続したら、“停止時間”（60～180秒）コンプレッサーを停止した後に運転再開します。

・周波数 $25 \sim 30s^{-1}$ の時、コンプレッサー電流32A以上

・低圧圧力0.280MPa以上かつ周波数 $25s^{-1}$ 未満でコンプレッサー電流32A以上

・低圧圧力0.280MPa未満かつ周波数 $25s^{-1}$ 未満でコンプレッサー電流26A以上

注）周波数規制運転中は制御基板のチェックLED（黄）が点滅します（2秒間隔）。

# 運転時の調整

## ショートサイクル運転の防止

ショートサイクル運転（頻繁な始動、停止の繰り返し運転）を行うと始動時の油上り量過多により潤滑油不足の原因となります。さらに、内蔵しているモータに繰り返し始動時の大電流が流れモータの温度上昇を起こし、巻線の焼損に至ることがあります。

ショートサイクル運転とならないよう調整してください。（ON – OFF 周期は 10 分以上になるようお願いします。）

ショートサイクル運転の主な原因としては、制御基板の圧力設定の設定不良、吸入ストレーナーの詰まりおよび冷凍機の冷凍能力と負荷のアンバランスがあげられます。

クーリングコイル使用時の場合、上記原因のほかに庫内温度調節器の感温筒の取付位置不良（冷却器吹き出し冷気が直接感温筒に当たる）が考えられますので感温筒取付位置も見直してください。

## 冷凍機の運転状態の確認

- (1)冷凍機、配管などの異常振動がないか確認ください。
- (2)冷媒不足あるいは過充てんがないか確認ください。（モイスチャーアインジケーター、高圧圧力チェック）
- (3)残留水分を点検してください。（モイスチャーアインジケーターによります）
- (4)膨張弁、サーモスタッフの設定値が正常か確認ください。
- (5)液バック運転をしていないか確認ください。

# 警報について

## 警報システムの設置について


本冷凍機には、安全確保のため種々な保護装置が取付られています。万一、漏電遮断器や保護装置が作動した場合に警報システムや温度管理システムが十分でないと、長時間にわたり冷凍機の運転が停止したままになり、貯蔵品の損傷につながります。適切な処置がすぐできるよう、警報装置の設置や温度管理システムの確立を計画時点でご配慮くださいようお願ひいたします。

## 外部警報

本冷凍機には冷凍機異常時の警報出力（無電圧接点：接点容量 AC200V 3A）を備えています。

下記異常時、制御端子台 9-10 間の警報出力が ON（接点導通）となりますので、外部警報回路（現地配線）の接続をおすすめします。なお、外部警報電源は冷凍機の電源とは別にしてください。

異常警報の内容および詳細は下表を参照ください。



## 異常警報の説明

漏電遮断器が作動した場合は、機器および電路の絶縁を確認し、原因を取り除いてから再投入してください。

異常項目	警報表示		外部 警報	通信 ※ 1	異常時のコンプレッサー 運転 / 停止	リセット方法
	赤 LED ※ 3	デジタル (エラーコード)				
漏電遮断器作動	表示なし	表示なし	有	なし	停止	漏電遮断器再投入
操作ヒューズ切れ	表示なし	表示なし	有	なし	停止	ヒューズ交換
電源逆相、欠相	●	E00	有	有	停止	逆相を直す
高圧圧力異常	●	E01	有	有	停止	
吐出温度異常（3回目）	●	E03	有	有	停止	
吐出温度センサー異常	●	E04	有	有	停止	
低圧圧力センサー異常	●	E05	有	有	停止	
高圧圧力センサー異常	●	E06	有	有	停止	
吸入温度センサー異常	○	E07	なし	なし ※1	運転	---
吐出温度異常（1、2回目）	○	E10	なし	なし ※1	75°C以下で再運転	（自動復帰）
通信異常（通信コントローラー）	○	E19	なし	なし ※1	運転	---
コンデンサー点検警報	○	E30	なし	なし ※1	容量制限運転※ 2	---
液戻り警報	○	E32	なし	なし ※1	運転	---
戻りガス過熱運転警報	○	E33	なし	なし ※1	運転	---
インバーター異常（1、2回目）	○	E60	なし	なし	1分停止後に再運転	（自動復帰）
電流異常（1、2回目）	○	E62	なし	なし	1分停止後に再運転	
電圧異常（1、2回目）	○	E65	なし	なし	1分停止後に再運転	
脱調（1、2回目）	○	E66	なし	なし	1分停止後に再運転	
主回路低電圧異常（1、2回目）	○	E67	なし	なし	1分停止後に再運転	
突入防止回路異常（1、2回目）	○	E68	なし	なし	1分停止後に再運転	
インバーター通信異常	●	E70	有	有	停止	漏電遮断器、運転スイッチ、リモートコントローラのいずれかを操作
電流異常（3回目）	●	E72	有	有	停止	
電圧異常（3回目）	●	E75	有	有	停止	
脱調（3回目）	●	E76	有	有	停止	
主回路低電圧異常（3回目）	●	E77	有	有	停止	
突入防止回路異常（3回目）	●	E78	有	有	停止	
インバーター通信異常	●	E18	有	有	停止	
放熱器温度異常	●	E20	有	有	停止	
放熱器温度センサー異常	●	E22	有	有	停止	
ファンモータ異常	○	E271,E272	なし	なし	1分停止後に再運転	
ファンモータ異常（3回目）	●	E281,E282	有	有	停止	
外部制御入力異常	●	E90	有	なし	停止	

●は「点灯」、○は「点滅」を表示します。3桁のエラーコードの最小桁は、ファンNo.を示します。

※ 1 店舗コントローラー（別売品：SEC-TMC650Eなど）接続時、通信にて異常内容を送信します。

通信 "なし" の異常も通信 "有り" の異常が同時に発生した場合は、異常内容を通信します。

※ 2 コンデンサー点検警報パターンで4パターンの選択が可能です。詳細は、「制御基板の設定と表示」の「設定・表示一覧」を参照ください。

※ 3 赤 LED 点滅は、警報内容が自動復帰した後も点滅を保持します。警報履歴にて異常内容を確認してください。

赤 LED 点滅クリア方法：異常内容復帰（修正）後、ロータリースイッチ（ツマミ）を「運転」に合せ、▲スイッチを押します。

# 保守点検

保守点検は専門業者にご依頼ください。

## 保守点検のお願い（施工業者等の専門業者様へ）

冷凍機の構成部品は永久的にもつものではなく、ある期間で消耗する部品が含まれています。

事故を未然に防ぐためには、寿命がくる前に定期的に点検し部品交換する必要があります。施工業者様は顧客と保守管理契約を結び、冷却システムを含めた定期点検を実施するようお願いいたします。

## 交換部品と交換の目安

冷凍機の主な点検・交換部品と点検・交換の目安は次の通りです。点検にて異常が見られたら早めに交換してください。

なお、点検・交換に際しての技術的な詳細事項は当社発行の【冷凍機器ハンドブック】等を参照ください。

点検・交換時期の目安は、運転率や運転状態・周囲環境および各部品等により異なるので特定できませんが、特に注意すべき時期は（1）試運転時、（2）定期点検時、（3）システム補修時などの時に十分な点検実施をお願い致します。

点検項目・交換部品		点検内容・交換の目安
システム全体（各部の温度）		(1) 冷却温度に合った圧力状態であること (2) 圧力スイッチの作動状態点検 (3) 各部の温度状態正常のこと (4) 据付け状態に異常がないこと
コンプレッサー	異常音・異常振動	異常音・異常振動等の発生のないこと
コンデンサー	フィンの目づまり	フィンが目づまりを起こしていないか…定期的清掃
	ファンの回転	ファンの回転状態に異常はないか
配管部品	フィルタードライヤー	(1) モイスチャーアインジケーターの色…黄色（WET）の場合は交換 (2) フィルタードライヤーのつまり、フィルタードライヤー入口出 口温度差大、圧力差大の時は交換
	ストレーナー	ストレーナーのつまり・変形、ストレーナーの入口出口温度差大、 圧力差大（冷凍機異常低圧）の時は交換
	その他配管部	冷媒漏れ、オイル漏れ、変形、異常振動、断熱材劣化等がないこと
電気部品	マグネットスイッチ	接点消耗、変形、溶着、チャタリングの時は交換
	ファンモータ	異常音、回転が重い、オイルにじみ等の時は交換
	保護装置・制御部品の作動	作動不良、チャタリング等による制御不良の時は交換
	端子・配線等	変色、絶縁劣化していないか


# 故障時の処置

故障時、不具合が生じた場合、修理は専門業者にご依頼ください。

## 故障した時の処置

万一何らかの原因により冷凍機および冷媒回路部品が故障した場合は、電源を OFF にして修理してください。  
なお、故障再発防止のため、次の点に注意してください。

- (1) 同じ故障を繰り返さないよう故障診断を確実に行い、故障箇所と原因を必ずつきとめてから修理してください。  
漏電遮断器が作動した場合は、機器および電路の絶縁を確認し、原因を取り除いてから再投入してください。
- (2) 配管修正を行う場合、溶接部は必ず冷媒を出し、窒素ガスを通しながら溶接をしてください。
- (3) コンプレッサーやコンデンサーなどの主要部品の交換や冷媒・オイルの交換時は、必ずフィルタードライヤーも交換してください。  
なお、コンプレッサーモータ焼け等で冷媒配管内の汚れがひどい場合は、冷媒回路内に残留する冷凍機油を除去するため窒素ブローしてください。(このときには膨張弁を取りはずして行ってください)
- (4) 冷凍機の修理・交換・廃棄等をおこなう場合は、必ず冷媒を回収してください。
- (5) コンプレッサーの交換時などに、コンプレッサーからクランクケースヒーターを取りはずしたままクランクケースヒーターに通電しないよう、必ず電源を OFF にしてください。(火災の原因になります)
- (6) 漏電事故防止のため、点検・サービス時にはずした部品（カバー、電気部品等）は必ず元どおりに取付けてください。
- (7) ヒューズ交換時は、必ず当社指定の硅砂入りヒューズを使用してください。  
(市販品はヒューズ溶断時に破裂するおそれがあります)
- (8) 電源を投入しても制御基板のデジタル表示（LED）をしない場合、下記確認を行ってください。

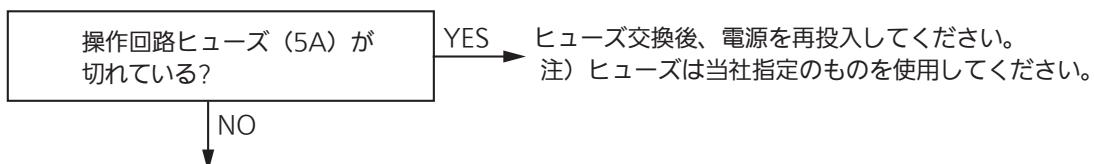

### 注意

確認は必ず電源を OFF して行ってください。

その他故障原因が不明な場合は、故障の症状と品番、製造 No. 等を調査の上、サービス窓口までご連絡ください。

# 故障時の処置

故障時、不具合が生じた場合、修理は専門業者にご依頼ください。

## コンプレッサーの交換

(サービスコンプレッサーに同梱されている説明書を参照ください。)

### 注意

漏電遮断器を必ず OFF してください。

運転スイッチの OFF では、コンプレッサーの電源およびクランクケースヒーターは切れません。

- (1) コンプレッサーの U、V、W の端子とリード線は必ずもとどおり結線してください。(逆相運転防止)  
U一赤、V一白、W一青
- (2) クランクケースヒーターはコンプレッサーの指定の位置に密着させて取付けてください。
- (3) 真空引きは吐出・吸入両サービスバルブから行ってください。

## 警報履歴のクリア方法

制御基板のロータリースイッチ（ツマミ）とディップスイッチを操作します。

- (1) ロータリースイッチ（ツマミ）を「吐出」に合わせます。（吐出温度が表示されます）
- (2) ディップスイッチ SW6-7 を ON にします。
- (3) ▼ボタンを押します。（警報履歴は全てクリアされます）
- (4) ディップスイッチ SW6-7 を OFF に戻します。
- (5) ロータリースイッチ（ツマミ）を「警報履歴」に合わせ、“E - - -” が表示されればクリアされています。
- (6) ロータリースイッチ（ツマミ）を「運転」に戻します。

# 故障診断

## 制御基板エラーコード

(1) ロータリースイッチ（ツマミ）が「運転」の位置の時、制御基板（HRD1 基板）のデジタル表示に低圧圧力と高圧圧力およびエラーコード（E \*\*\*）を繰返し表示します。

<エラーコード表>

エラー コード	意味	原因	対処方法
E00	逆相・欠相	電源が逆相または欠相です。	1. 電源の逆相または欠相を修正ください。 2. 配線のゆるみを確認ください。 3. インバーター基板（INV-M 基板）の「CN2」、 インバーター基板（INV-F 基板）の「CN-AC」 コネクター接続を確認ください。
E01	高圧圧力異常	高圧圧力が上昇しました。	1. 高圧異常の原因を調べてください。 2. 制御基板（HR1 基板）3P2 高圧コネクター接続を確認 ください。
E03	吐出温度異常 3 回目	吐出温度が 110°C 以上に上昇する異常 停止が、2 時間に 3 回発生しました。	1. 吐出温度が高温になる原因を調べてください。（冷媒 不足等） 2. 制御基板（HR1 基板）2P2 吐出コネクター接続を確認 ください。 3. 吐出温度センサーの抵抗値を確認ください。
E04	吐出温度 センサー異常	吐出温度センサーが異常（オープン状 態）です。	1. 制御基板（HR1 基板）2P2 吐出コネクター接続を確認 ください。 2. 吐出温度センサーの抵抗値を確認ください。
E05	低圧圧力 センサー異常	低圧圧力センサーが異常（オープン状 態）です。	1. 制御基板（HR1 基板）3P1 低圧コネクター接続を確認 ください。 2. 低圧圧力センサーの出力電圧を確認ください。
E06	高圧圧力 センサー異常	高圧圧力センサーが異常（オープン状 態）です。	1. 制御基板（HR1 基板）3P2 高圧コネクター接続を確認 ください。 2. 高圧圧力センサーの出力電圧を確認ください。
E07	吸入温度 センサー異常	吸入温度センサーが異常（オープン状 態）です。	1. 制御基板（HR1 基板）2P10 吸入コネクター接続を確 認ください。 2. 吸入温度センサーの抵抗値を確認ください。
E10	吐出温度異常 1,2 回目	吐出温度が 110°C 以上に上昇し、異 常停止しました。または、吐出温度セ ンサーがショートしています。	1. 吐出温度が高温になる原因を調べてください。（冷媒 不足等） 2. 制御基板（HR1 基板）2P2 吐出コネクター接続を確認 ください。 3. 吐出温度センサーの抵抗値を確認ください。
E18	インバーター 通信異常	制御基板（HR1 基板）とインバーター 基板間のシリアル通信信号なしが 30 分に 3 回発生しました。	制御基板（HR1 基板）の 5P5 コネクターとインバーター 基板（INV-M 基板）CN45 コネクター間の通信線を確認 ください。
E19	通信異常 (通信コントローラー)	外部通信コントローラーの信号が 10 分以上ありません。	1. 通信線（制御基板（HRD1 基板）5P1,2 コネクター） を確認ください。 2. 外部通信冷凍機 No. を “0” 以外にしてください。
E20	放熱器温度異常	90°C : Hz 上昇禁止 95°C : Hz ダウン 100°C : インバーター停止	1. 過負荷運転になっていないか確認ください。 2. ファンモータ異常が発生していないか確認ください。 3. インバーター放熱器の給排気口を確認ください。
E22	放熱器温度 センサー異常	放熱器温度センサーが異常（オープン 状態）です。	制御基板（HR1 基板）2P3 コネクター接続を確認ください。
E30	コンデンサー 点検警報	高圧圧力の高い状態が 80 秒継続しま した。	コンデンサーフィンを清掃してください。
E32	液戻り警報	吸入ガス過熱度（吸入温度と低圧圧力 の温度換算値の差）1k 以下が 2 分継 続しました。	液戻り運転の原因を調べてください。
E33	戻りガス過熱 運転警報	吸入温度 24°C 以上が 30 分継続しま した。	戻りガス過熱運転の原因を調べてください。

# 故障診断

## 制御基板エラーコード

<エラーコード表> 3桁エラーコードの最小桁（＊印）は、ファンNo.を表示します。

エラー コード	意味	原因	対処方法
E60～E68 E70～E78	インバーター 警報	インバーター運転に異常がありました。	「インバーター部の故障診断」に従ってください。 1. 過負荷運転になっていないか確認ください。 2. ファンモータ異常（E27＊またはE28＊）が発生していないか確認ください。 3. 電源電圧低下、電源欠相がなかったか確認ください。 4. コンプレッサーに異常がないか確認ください。
E90	外部制御 入力異常	外部入力が範囲外です。	制御入力が正常範囲内（4～20mAまたは0.8～4V）であることを確認ください。
E27＊、E28＊	ファンモータ 異常	ファン回転数が指令回転数から大きくはずりました。	1. ファンモータに異常がないか確認ください。（ロック、ファンはずれ等） 2. 制御基板（HR1基板）2P8、2P11、2P12、3P5、3P6、2P14コネクターの接続および配線を確認ください。 3. インバーター基板（INV-H基板）の電源LED（赤）を確認ください。

### (2) その他の表示

表示	意味	対処方法	備考
警報（赤）LEDの点滅	過去に異常が発生しました。	上表でエラーコードを確認し、原因を取り除いてください。その後、ロータリースイッチ（ツマミ）を「運転」にし▲を押すか、運転スイッチをOFFすると、LEDの点滅がクリアされます。	50件まで警報履歴に記憶されています。
デジタル表示「-CH-」	制御基板がチェックモードになっています。	制御基板(HRD1基板)のディップスイッチSW6-6およびSW6-7をOFFにしてください。	制御基板(HRD1基板)のディップスイッチSW6-6およびSW6-7をONとし、電源投入するとチェックモードになります。
デジタル表示の点滅	低圧圧力などを設定・確認するモードになっています。	制御基板(HRD1基板)のロータリースイッチ(ツマミ)を「運転」に戻してください。	

# 故障診断

## 吐出温度異常時の故障診断

リキッドインジェクション量の不足などにより吐出温度が異常上昇するとコンプレッサー圧縮部保護のためコンプレッサーを停止させると同時に吐出温度異常警報を発報します。

この場合、以下の順序で不具合箇所の調査を行い、適切な処置を施してください。

### 冷凍サイクル運転状態確認

- 1. フラッシュガスが発生していないか。
- 2. 吸入ガス温度が過熱していないか。
- 3. 低圧が0.00MPa以下になっていないか。



### コンプレッサー運転状態確認

- 1. 運転音は正常か。（異常なときは、金属音が高くなります。）
- 2. 運転電流値は正常か。
- 3. 冷却負荷の冷えは問題ないか。
- 4. その他の異常はないか。



### リキッドインジェクション制御部品チェック

- 1. 吐出温度センサー
- 2. 電磁弁（21L）コイル動作
- 3. 電動弁（MOV）取り付け状態  
コイル、基板上のコネクター
- 4. サービス用弁開閉状態

全て正常



### 弁開度動作チェック

1. コンプレッサーの吐出温度を確認してください。  
(ロータリースイッチ(ツマミ)を「吐出」にします)
2. ディップスイッチSW6-3およびSW6-4をONにすると、電動弁開度が450ステップ（電動弁開度固定モード）になります。  
この時、吐出ガス温度が徐々に低下することを確認ください。


#### <電動弁開度固定モード>

ディップスイッチ SW6-3	ディップスイッチ SW6-4	電動弁開度 (ステップ)
ON	OFF	150
OFF	ON	300
ON	ON	450

注) 電動弁開度固定モード中は、制御基板の「チェック」LED（黄）が点滅します。

### 注意

- (1) コンプレッサーの吐出温度が70°C以下または120°C以上の場合、電動弁開度固定モードは解除されます。  
(解除されると「チェック」LED（黄）が点滅から消灯に変わります)
- (2) 弁開度動作チェック前に、電動弁が全開（480ステップ）運転している場合は、吐出ガス温度が変化しませんので、少し時間をおいて確認してください。

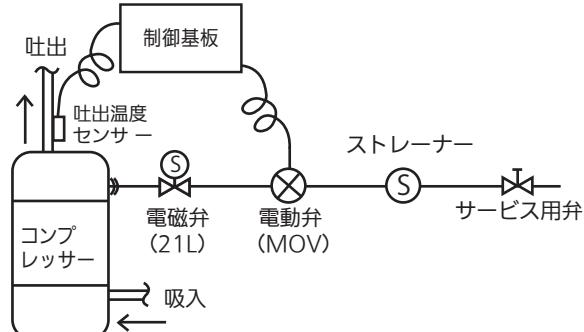

# 故障診断

## 制御基板（HR1 基板 / HRD1 基板）の故障診断（自己診断）

基板上のリレーと LED の動作を、下記チェックモードにて確認することができます。

### [チェックモード設定]

- (1) 漏電遮断器、運転スイッチを OFF にします。
- (2) コネクター 2P5、2P7、2P11、2P12、3P4～3P6、4P1、4P3 をはずします。
- (3) ディップスイッチ SW6-6 および SW6-7 を ON にします。
- (4) 漏電遮断器を ON してください。必ず、運転スイッチは OFF のままとしてください。

チェックモード時、チェック LED（黄）が点灯し、デジタル表示部に「CHEC」が表示します。

### [チェックモード動作]

ロータリースイッチ（ツマミ）の位置に関わらず、下記の動作となります。

- (1) ▲ボタン押す→全リレー接点：導通、全 LED：点灯、デジタル表示：「8.8.8.8.」
- (2) ▽ボタン押す→全リレー接点：開放、全 LED（電源 LED は除く）：消灯、デジタル表示：消灯

### 注意

確認が終了したら、必ず、ディップスイッチ SW6-6 および SW6-7 を OFF に戻し、漏電遮断器を OFF にしてください。漏電遮断器を OFF にしないと、チェックモードは終了しません。

# 故障診断

## コンデンサー用ファンの故障診断

高圧圧力が高いのにファンが回転しない、または回転が低い場合、下記を確認してください。

### 1. 冷凍機の電源（3相 200V ± 20V）

⇒電源端子台に確実に接続ください。電源に問題がある場合は電源設備を確認ください。

### 2. インバーター基板（INV-H 基板）および制御基板（HR1 基板）のコネクター接続を確認ください。

⇒コネクターの浮きがないよう確実に接続してください。

### 3. ファンモータ

1) ファンモータがロックしてないか確認ください。

⇒ロックしている場合、あるいは回転が渋い場合、ファンモータの故障です。

2) ファンはずれ、ファン欠けなどないか確認ください。

⇒ファンが欠けている場合、ファンを交換してください。

### 4. 基板

1) インバーター基板（INV-H 基板）の電源 LED（赤）を確認ください。

⇒冷凍機の電源および基板の各コネクターの接続に問題がなく、基板の電源 LED（赤）が消灯している場合、インバーター基板（INV-H 基板）が故障している可能性があります。

2) 制御基板（HR1 基板）の電源 LED（黄）を確認ください。

⇒冷凍機の電源および基板の各コネクターの接続に問題がなく、基板の電源 LED（赤）が消灯している場合、制御基板（HR1 基板）が故障している可能性があります。

### 5. 制御基板（HR1 基板）のエラー表示（E27 \*または E28 \*）

1) 制御基板（HR1 基板）の 2P8、2P11、2P12、3P5、3P6、2P14 コネクターの接続を確認ください。

（ファンモータと接続されているコネクターです。）

⇒コネクターの浮きがないよう確実に接続してください。

2) ファンモータ異常を解除すると、ファンモータが運転するか確認ください。

⇒ファンモータが運転した後、再度「E27 \*」エラーを繰返し、「E28 \*」エラーになる場合、制御基板（HR1 基板）が故障している可能性があります。

注) エラーコードの最小桁（\*印）は、ファン No. を示します。


### 注意

本機のファンモータは DC モータのため、インバーター基板（INV-H 基板）または制御基板（HR1 基板）が故障している場合、ファンモータの応急運転はできません。  
早急に基板交換を行ってください。


# 故障診断

## センサーの故障診断



(1) 吐出温度センサー：デジタル表示部に「E04」が表示されて、コンプレッサーが運転しないとき。

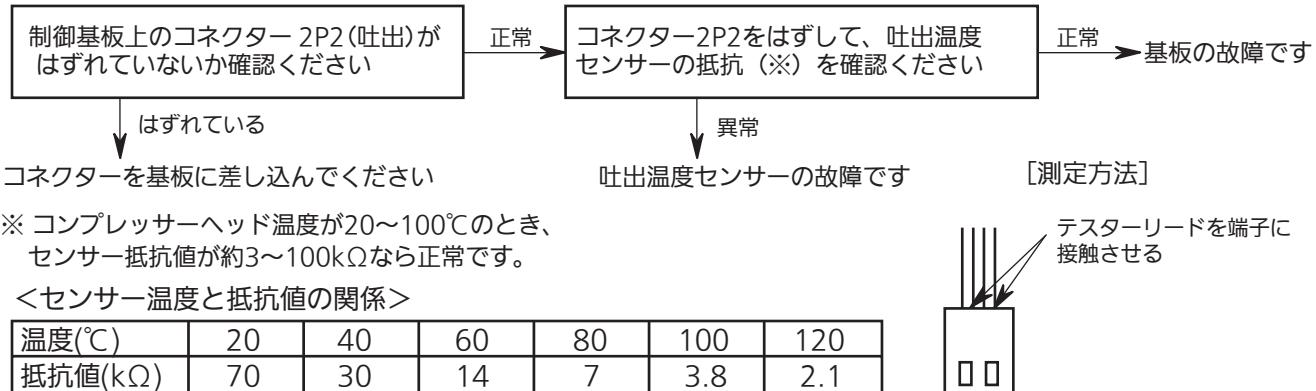

(2) 低圧圧力センサー：デジタル表示部に「E05」が表示されて、コンプレッサーが運転しないとき。

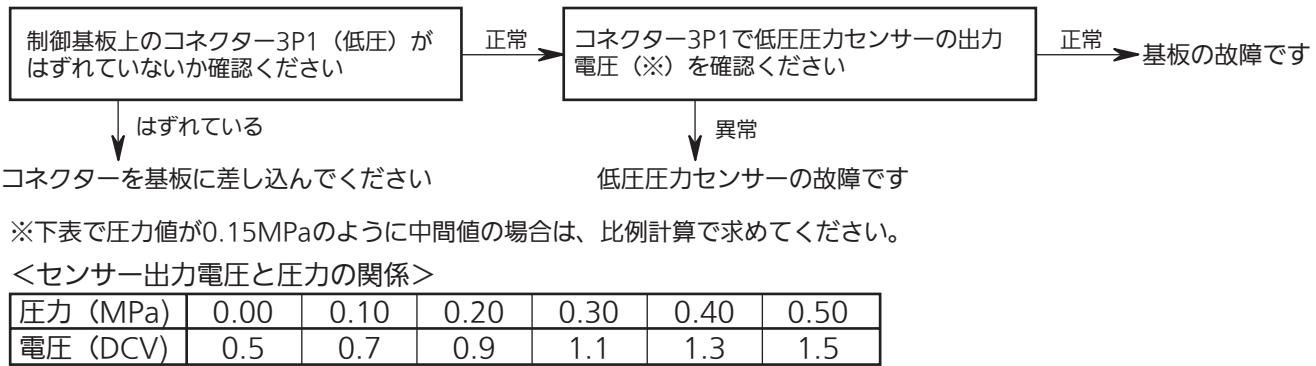

(3) 高圧圧力センサー：デジタル表示部に「E06」が表示されるとき。

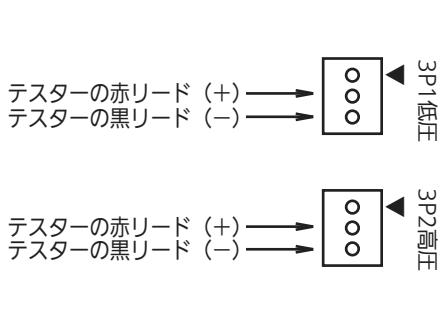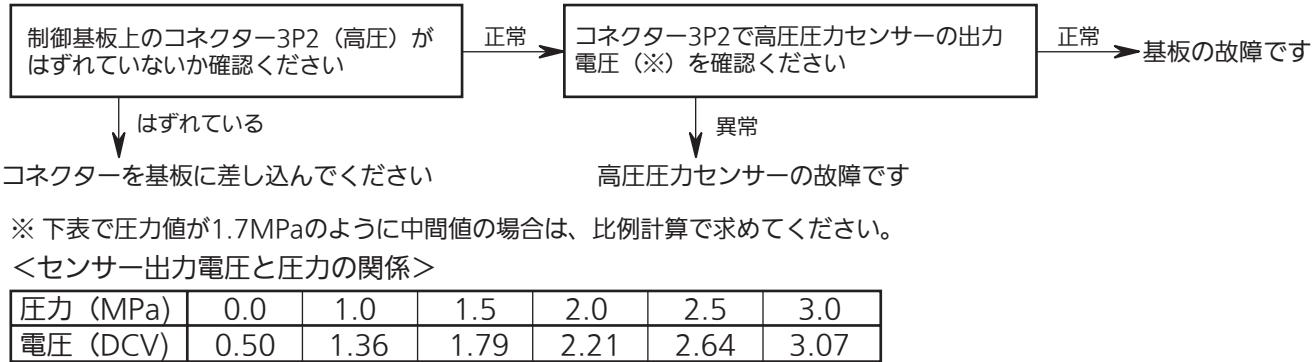


注意

圧力センサーの電圧確認は、必ずテスターのDCVレンジで行ってください。  
抵抗レンジではセンサー故障に至りますので注意ください。


# 故障診断

## センサーの故障診断

(4) 吸入温度センサー：デジタル表示部に「E07」が表示されるとき。

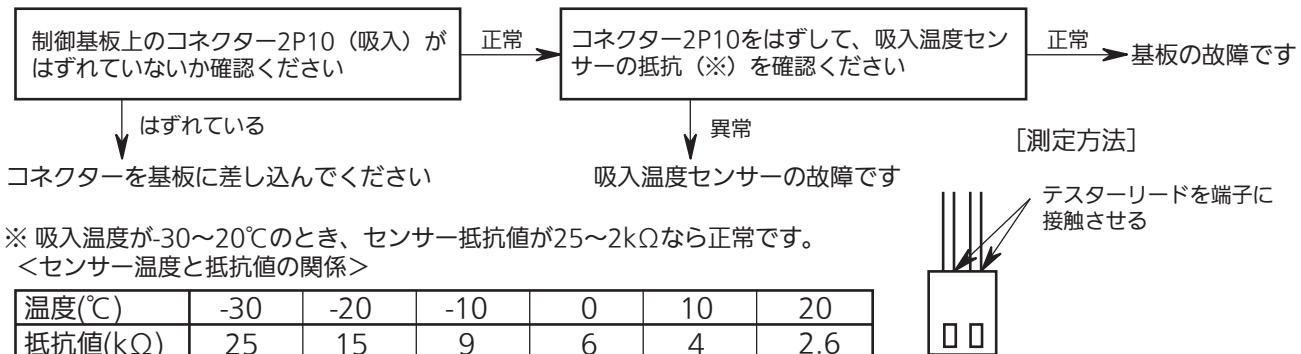

(5) 放熱器温度センサー：デジタル表示部に「E22」が表示されるとき。

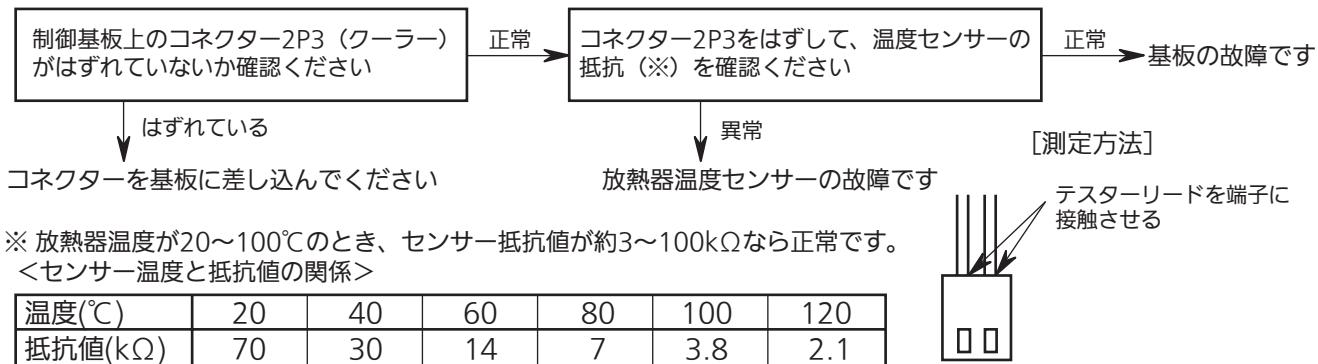


# 故障診断

## インバーター部の故障診断

### 注意

点検、交換時、必ず高電圧危険表示灯（赤色）が消灯してから行ってください。  
キャパシターが放電するまで約5分かかります。

インバーター部の電気部品配置図

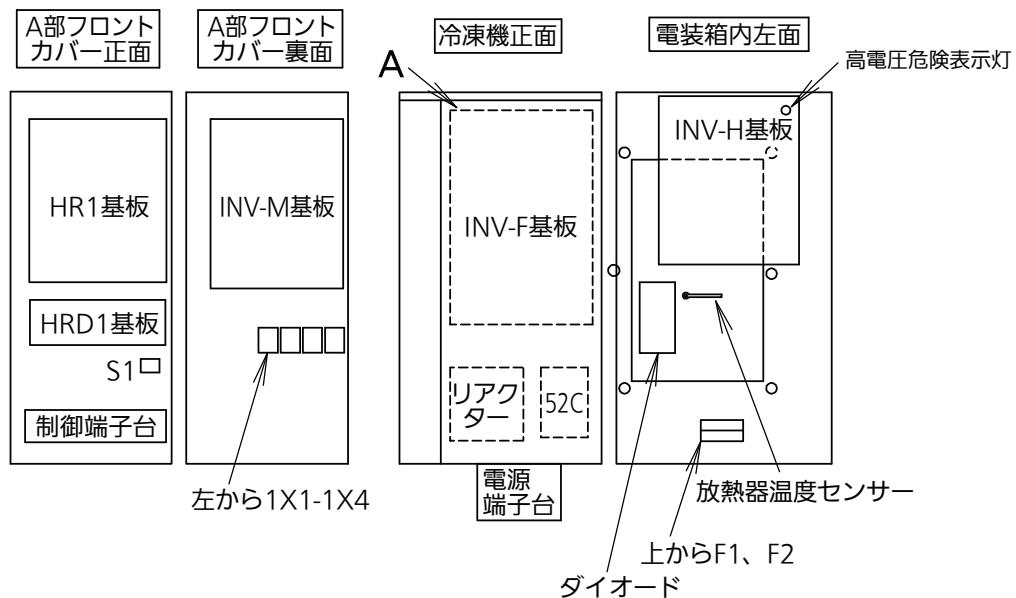

(1) 漏電遮断器が作動して冷凍機が停止した場合

原因として下記が考えられます。全ての原因について確認してください。

原 因	確認方法	対応方法
コンプレッサーの不具合	①コンプレッサー各相～ケース間の絶縁抵抗を確認してください。 1MΩ以下時は、モータの絶縁不良です。	コンプレッサーを交換してください。
	②コンプレッサーの巻線抵抗を確認してください。 0.16Ω～0.17Ω(AT25°C)であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
コンプレッサー以外の電気部品の不具合	①インバーター基板の各端子とアース(G端子)間の絶縁抵抗を確認してください。1MΩ以下の時は、インバーター基板の絶縁不良です。	インバーター基板を交換してください。
	②電磁接触器に溶着・変色などの異常がないか確認してください。	電磁接触器を交換してください。
	③ダイオードの抵抗値に異常がないか確認してください。 「ダイオードの故障診断」を参照ください。	ダイオードを交換してください。
	④INV-H基板のIPMの抵抗値に異常がないか確認してください。 「IPM(トランジスター)の故障診断」を参照ください。	INV-H基板を交換してください。
	⑤INV-H基板のキャパシターに変形(膨らみ)や液漏れ(黄褐色)がないか確認してください。キャパシター外形はΦ35mmです。	INV-H基板を交換してください。

### 注意

必ず不具合の原因を取り除いてから電源を再投入（漏電遮断器ON）してください。

# 故障診断

## インバーター部の故障診断

### (2) インバーター警報 (E6 \*～E7 \*) が発生した場合

原因として下記が考えられます。全ての原因について確認ください。

原因	確認方法	対応
過負荷状態	①コンプレッサーのモータ電流が高くないか確認してください。 短時間でも過負荷状態になっていないか確認してください。	過負荷要因を取り除いてください。
電源電圧の異常	①冷凍機の電源供給電圧が 200V ± 20V 以内にあるか確認してください。	電源設備のメンテナンスを実施してください。
インバーター基板の不具合	②コンプレッサーのモータ電流と基板に表示される電流値に差がないか確認してください。 電流値の差が ± 10 % 以内であれば、問題ありません。	インバーター基板を交換してください。
	③INV-H 基板のキャパシターに変形(膨らみ)や液漏れ(黄褐色)がないか確認してください。キャパシター外形は φ 35 mmです。	インバーター基板を交換してください。

### 注意


瞬時停電や雷発生などの外的要因、または短時間の過負荷状態が発生した場合、部品故障していなくても瞬時過電流が流れ、エラーが発生する場合があります。

### (3) IPM (トランジスター) の故障診断

アナログテスターを使用し、各端子間の抵抗値を測定してください（抵抗レンジ x1 倍）。

必ず、INV-H 基板の U、V、W 端子に接続されている配線をはずしてください。

テスターリード	抵抗値 (正常値)
黒 (-) 赤 (+)	
DCP	∞
U	
V	
W	
U	5～100Ω
V	
W	
DCN	∞
U	
V	
W	
DCN	5～100Ω
U	
V	
W	

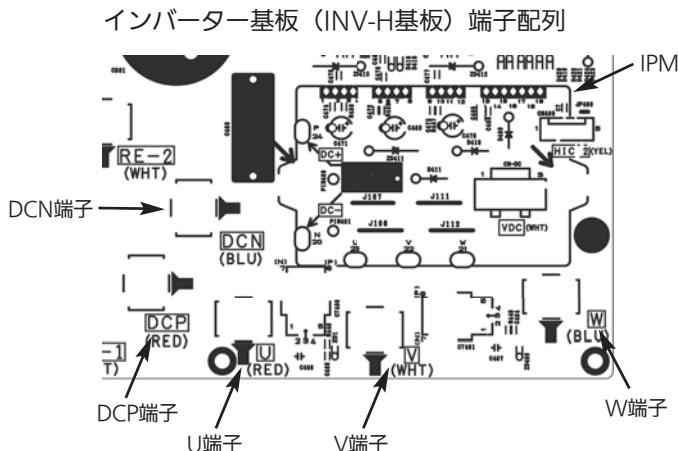


### (4) ダイオードの故障診断

アナログテスターを使用し、各端子間の抵抗値を測定してください（抵抗レンジ x1 倍）。

必ず、ダイオードの+端子に接続されている配線をはずしてください。

テスターリード	抵抗値 (正常値)
黒 (-) 赤 (+)	
4	1, 2, 3
1, 2, 3	4
1, 2, 3	5
5	1, 2, 3
	5～100Ω

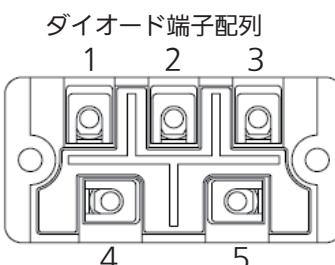

### 注意

IPM (トランジスター) およびダイオードの故障診断時、アナログテスター以外を使用した場合、測定値が安定しないことがありますので、ご注意ください。

# 冷凍機の保証条件

## 無償保証期間および範囲

無償保証期間は冷凍機を据付けた日から1年間といたしますが、無償保証の範囲は故障した当該部品とし、代品を支給いたします。

ただし、下記による故障については、保証期間中であっても有償となります。

## 保証できない範囲

### (1) 本施工説明書に指定した使用範囲を守らなかったことによる故障の場合

### (2) 機種選定、冷凍装置設計に不具合がある場合

適合冷凍機種の組み合わせミス、電磁弁等の制御機器不適正、その他施工説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項・指示事項を順守せず、冷凍サイクルを設計したことにより、故障に至ったと弊社が判断した場合。

### (3) 据付工事に不具合がある場合

- ① 据付工事中取扱い不良のため損傷、破損した場合
- ② 据付配管工事中にサイクル内に異物（ゴミ・金属粉等）が入ったことによる不良と判断される場合
- ③ 据付工事内容において電気配線不良と判断される場合
- ④ 弊社関係者が工事上の不備を指摘したにもかかわらず改善されなかつた場合
- ⑤ 各種法規に違反する工事により生じた事故
- ⑥ 振動が大きく、もしくは運転音が大きいのを承知で運転した場合
- ⑦ 軟弱な基礎、軟弱な台枠が原因でおこした場合
- ⑧ 接続配管ろう付け時の不具合により、逆止弁・電磁弁等が作動不良となった場合
- ⑨ 電気部品への切粉侵入による事故（追加部品等取付けのための穴加工時）
- ⑩ 本品に指定された設置場所、使用周囲温度、使用電圧の範囲を守らなかつたことによる事故の場合

### (4) 弊社の製品仕様を据付けに当たって現地改造、付帯工事あるいは移設したことにより生じた事故、または弊社製品付属の保護機器を使用せずに事故となつた場合

### (5) 運転環境および保守点検が不備なことによる事故の場合

- ① 油（機械油を含む）、水分、塩分（海岸地区等、ただし塩害仕様品は除く）、硫化ガス（温泉地区等）などの多い環境に据付けたことによる事故
- ② 据付け場所の不具合による事故（風量不足、水圧、化学薬品等の特殊環境条件）
- ③ 制御機器等の調整ミスによる事故
- ④ ショートサイクル（運転一停止おのの5分以下）運転による事故
- ⑤ メンテナンス不備（ガス漏れを気付かなかつた場合）
- ⑥ 修理作業ミス（部品違い、欠品、取付け不良）
- ⑦ 冷媒過充てん、冷媒不足および冷凍機油不足に起因する事故（始動不良、モータ冷却不良、潤滑不良）
- ⑧ 除霜不良による事故
- ⑨ 異常電圧による事故
- ⑩ 冷凍サイクル内に空気、水分を吸い込んだと判断される場合

# 冷凍機の保証条件

## 保証できない範囲

### (6) 電源の不具合による事故の場合

- ① 電源側のヒューズ溶断、電線の端子緩みによる単相通電（欠相）によって起こるモータ、電装品の不具合事故
- ② 停電後、非常電源への切り替え後の始動時に起こる電源電圧異常低下（170V以下）によって起こるモータ・電装品の不具合事故
- ③ 雷等による電源への異常高電圧の印加あるいはアーク火花等の過大ノイズ印加によるモータ、電装品の不具合事故
- ④ 規定の電圧以外の条件による事故の場合および汎用インバーター等の使用による歪み電圧を印加した事故の場合
- ⑤ 当社指定容量の漏電遮断器を取り付けずに生じた事故の場合

### (7) 本製品に指定された蒸発温度、凝縮温度、使用周囲温度、使用電圧の範囲を守らなかったことによる事故の場合

### (8) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変による事故

### (9) 国外で使用した場合

### (10) 車両、船舶、搬送車などに搭載使用した場合

（振動、衝撃、瞬時停電、油面確保等に影響）

### (11) その他、冷凍機の据付け、運転、調整、保守上常識となっている内容を逸脱した工事および使用方法での事故は一切保証できません。また、冷凍機事故に起因した冷却物、営業保証等の二次補償はいたしません。したがって、二次災害については警報システムの設置あるいは弊社代理店等と相談の上、事前に損害保険を掛けるなどで対処してください。

施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

(販売元・お問合せ先)

**パナソニック株式会社**

コールドチェーン事業部

〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田 1-1-1  
TEL(0276) 61-8533

#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様からお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

##### 〈利用目的〉

●お客様からお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにパナソニック株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

##### 〈業務委託の場合〉

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

パナソニック株式会社 コールドチェーン事業部  
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

80264179400003

B0317-31022

Printed in Japan